

SPAWANIE I CIĘCIE METALI

ORGAN ZWIĄZKU POLSKIEGO PRZEMYSŁU
ACETYLENOWEGO I TLENOWEGO.

MIESIĘCZNIK.

WYCHODZI 15-GO.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA
KRAK. PRZEDM. 5. Tel. 209-73.
Konto czekowe P.K.O. Warszawa 16.408.

PRENUMERATA: 5.- zł. kwartalnie.
Zagranicą 5.- fr. szw. kwartalnie.
Zeszyt pojedynczy 2.-zł. (2.- fr. szw).
Członkowie związku P. P. A. T. otrzy-
mują czasopismo **bezpłatnie**.

CENY OGŁOSZEŃ:

razy	STRONY		
	1	1/2	1/4
1	200	110	60
3	525	290	160
6	895	495	270
12	1500	825	450

Członkowie Związku P.P.A.T. otrzymują 20% zniżki.
Ogł. o posad. poszuk. i zaofiar. 5zł.,
dla Członków Zw. — bezpłatnie.

TREŚĆ ZESZYTU:

	Str.		Str.
1. Kursy Spawania dla Inżynierów i Techników.	210	6. Spawanie (Koniec Części Pierwszej)	220
2. Budowa gazociągu Daszawa — Lwów .	213	7. Wpływ wielkości palnika i ciśnienia tlenu na ekonomję przecinania .	224
3. Nakładanie ołowiem zbiorników zapomocą płomienia acetylenowego .	216	8. Przepisy amerykańskie dotyczące spawania i cięcia tlenem w konstrukcjach budowlanych	226
4. Konstrukcja spawana acetylenem .	218	9. Technika spawania .	228
5. Konieczność oczyszczania bezpieczników wodnych .	219	10. Kronika .	230
		11. Treść rocznika II za rok 1929 .	231

SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN DER METALLE

Monatsschrift des VEREINES DER POLNISCHEN ACETYLEN UND SAUERSTOFF-INDUSTRIE

Warschau, Krakowskie Przedmieście 5.

15 DEZEMBER 1929.

№ 12.

I N H A L T:

	Seite		Seite
1. Schweisskurs für Ingenieure und Techniker	210	7. Einfluss der Brennergrösse und Sauerstoffdrucke auf Schneidekonomie .	224
2. Rohrgasleiter Daszawa — Lwów .	213	8. Amerikanische Vorschriften der Autogen Schweißen und Schneiden im Baukonstruktion.	226
3. Auflegen der Behältern mit Blei mittels Acetylen-Sauerstoff-Flamme.	216	9. Schweisstechnik .	228
4. Eine mit Acetylen geschweisste Konstruktion.	218	10. Chronik .	230
5. Die Notwendigkeit der Reinigung der Wasservorlagen .	219	11. Inhaltsverzeichnis .	231
6. Schweißen (Schluss der I-er Teil).	220		

SOUDURE AUTOGENE ET DÉCOUPAGE DES MÉTAUX

Revue Mensuelle

L'organe de L'ASS. DE L'INDUSTRIE POLONAISE DE L'ACÉTYLÈNE ET DE L'OXYGÈNE

Varsovie, Krakowskie Przedmieście 5.

15 DECEMBRE 1929.

№ 12.

SOMMAIRE:

	Page		Page
1. Cours de la soudure pour les ingenieurs et les techniciens .	210	7. Influence de la grandeur du chalumeau et de la pression d'oxygène sur l'économie de coupage	224
2. Conduite à gaz Daszawa — Lwów	213	8. Les prescriptions américaines de la soudure autogène et de l'oxy-coupage dans les constructions	226
3. Recharge des récipients avec du plomb au moyen de la flamme oxy-acetylenique	216	9. Technique de la soudure.	228
4. Construction soudée à l'acétylène	218	10. Chronique .	230
5. Nécessité de l'épuration des soupapes hydrauliques.	219	11. Table de matière .	231
6. Soudure (Fin de la I-e partie) .	220		

Kursy Spawania dla Inżynierów i Techników.

Jest faktem dokonanym, że obróbka metali zapomocą spawania i cięcia nietylko ułatwia zadanie konstruktora, ale i wpływa na zmniejszenie kosztów fabrykacji.

Wprowadzenie spawania wymaga jednak znajomości rzeczy i jeśli gdziekolwiek spawanie daje złe wyniki — przypisać to należy jedynie złemu wykonaniu i nieznanomości zasad spawania. Wiele czynników, jak czystość acetyleny, regulacja płomienia, dobór materiałów, wybór metody spawania, przygotowanie przedmiotu tak pod względem położenia spoiny, jak i stanu brzegów łączonych, wpływa na dobroć samej spoiny i wytrzymałość przedmiotu, nie mówiąc już o warunkach ekonomicznego spawania. Kierownik spawalni powinien dokładnie zdawać sobie sprawę z wpływu powyżej wymienionych czynników, chcąc otrzymać dobre wyniki.

Tylko w niewielu przedsiębiorstwach, stosujących spawanie, kierownikiem spawalni jest inżynier, dostatecznie obeznany z tym działem obróbki. Po większej części spawalnia jest podporządkowana, zależnie od warunków lokalnych, kierownikowi kuźni, lub ślusarni, który zbyt jest zaabsorbowany warsztatem głównym i nie może poświęcić wiele uwagi znacznie mniejszemu za zwyczaj warsztatowi spawalniczemu.

Pozatem spawanie wydaje się z pozoru tak proste i łatwe, wielu więc sądzi, że nie wymaga ono współpracy inżyniera-specjalisty. Za zwyczaj więc spawalnią zarządza majster, który wprawdzie zdaje sobie sprawę z trudności swego zawodu, ale nie mając przygotowania, odpowiadającego innym zawodom, dla których od dawna istnieją szkoły zawodowe, kursy dla majstrów i t.p., bądź to nie umie trudnościom tym zaradzić, bądź też zastępuje braki przygotowania własną pomysłowością, niejednokrotnie zupełnie chybioną. Nieraz też brak zrozumienia u swych przełożonych, którym nie jest w stanie przedstawić należycie konieczności zmian lub ulepszeń — utrudnia majstrowi jego zadanie. Zdarzały się często wypadki, że kierownik warsztatów każe spawać zwykłym drutem, który zwykle jest z najgorszego gatunku metalu. Niesłusznym też jest ocenianie zdolności spawacza po zewnętrznym wyglądzie spoiny. Praktyka wykazała, iż przeważnie spoiny t. zw. „ładne“ wykazują błędy przyklejania i nieostatecznego przetopienia.

W tych warunkach wyniki spawania mogą być co najwyżej mierne, na co biuro konstrukcyjne reaguje w ten sposób, że stara się ograniczyć ten najekonomiczniejszy dzisiaj sposób obróbki jedynie do prac podrzędnych, nie wymagających żadnej wytrzymałości. Pomijając sam fakt, iż rozszerzanie zakresu spawania byłoby dla każdego przedsiębiorstwa korzystne, w warunkach powyższych warsztat spawalniczy, przy zwężonym swym programie, pracuje zupełnie nieracjonalnie, stanowiąc jeden z otworów, przez który

niepotrzebnie przecieka stale i bez kontroli kapitał przedsiębiorstwa do tak zwanych „kosztów ogólnych“.

W myśl współpracy z firmami stosującymi spawanie przeprowadziliśmy rewizję w wielkim przedsiębiorstwie przemysłowym, zupełnie nowoczesnym i administrowanym, które w należytem zrozumieniu potrzeby takiej współpracy, zwróciło się do nas w tej sprawie. Uwagi, jakie poczyniliśmy są ogromnej wagi, i sądząc, że wielu innym przedsiębiorstwom przydadzą się — poniżej je zamieszczamy.

Po zbadaniu spawalni stwierdzono cały szereg braków w instalacji i błędów w postępowaniu przy różnego rodzaju robotach.

Główna wytwornica, zbudowana była w sposób gospodarczy przez szefa spawalni, co oświadczyło szlachetnie o jego dobrych chęciach i ambicjach, jednakowoż wytwornica ta posiadała cały szereg braków zasadniczych, które pociągnęły za sobą cały szereg poważnych wydatków codziennych. Wobec przegrzewania retort, obok czystego acetyleny otrzymywało się w znacznych ilościach polimery, o znacznej zawartości pary wodnej, co pociągało za sobą następujące skutki:

- 1) zmniejszenie ilości produktów gazowych z jednostki ciężaru karbidu,
- 2) obniżenie temperatury płomienia palnika,
- 3) silne utlenianie spojenia, wskutek nasycenia gorącego gazu parą wodną.

A więc w rezultacie praca była mało ekonomiczna i pod względem wytrzymałości znacznie gorsza. Na tem miejscu musimy zwrócić uwagę na to, że wytwornica ta nie była badana przez Stowarzyszenie Dozoru Kotłów, co tembardziej powinno mieć miejsce, że była ona zbudowana we własnym zakresie.*)

Wytwornica była również zazwyczaj przeciążona, gdyż zasilała niejednokrotnie 5 średnich palników do spawania, co tembardziej obniżało wydajność karbidu i pociągało za sobą częste przerwy w pracy. Pozatem wszystkie pięć palników pracowało z jednego bezpiecznika wodnego, co jest wogóle niedopuszczalne, ze względu na bezpieczeństwo pracy.

Wyniki spawania pogarszał znacznie fakt, że zamiast odpowiedniej masy do czyszczenia acetyleny — używano zwyczajnego koksu. W jednym z wydziałów używana była przenośna wytwornica starego typu, pracująca również bez oczyszczacza.

W racjonalnie zorganizowanym warsztacie takiego przedsiębiorstwa należało zainstalować wytwornicę o znacznie większej wydajności, co najmniej 6000 litrów acetyleny na godzinę, o ruchomym kłoszu, umieszczoną w oddzielnej

*) Przepis ten nie obowiązuje we wszystkich dzielnicach Polski (przyp. Redakcji).

przybudówce, z której rurociągi o przekroju przynajmniej 2 $\frac{1}{2}$ " doprowadzałyby do spawalni acetylen, przyczem dla każdego spawacza byłby zainstalowany oddzielny bezpiecznik wodny.

Do prac odpowiedzialnych na montażu i w innych warsztatach należałoby zastosować acetylen rozpuszczony w butlach, który posiada o wiele lepszą jakość od acetyleny otrzymanego z wytwornicy, gdyż jest zupełnie suchy i dokładnie oczyszczony, a użycie jego jest zupełnie bezpieczne, wskutek czego nie podlega on żadnym ograniczeniom policyjnym.

Zastosowanie acetyleny rozpuszczonego w krajach zachodnich jest już obecnie znacznie większe, jak acetyleny wyprodukowanego w małych wytwornicach, a nawet w Polsce od czasu rozbudowy fabryk acetylenowych spożycie jego znacznie wzrosło.

liwa, do którego pałeczki ze zwyczajnej szarej surówki otrzymywali spawacze z odlewni własnej zakładów. I tutaj nie stosowano proszku do spawania żeliwa. Wskutek spalania się krzemu w płomieniu acetylenowym powstawały w szwie żeliwnym ziarnka surówki białej, co uniemożliwiało późniejszą obróbkę na zimno.

Do spawania żeliwa należy używać specjalnych pałeczek o znacznej zawartości krzemu, dla wyrównania strat powstałych przez jego spalanie, a wówczas spoinie jest jednolite wytrzymałe i miękkie. Ważne też jest, ażeby wierzchnia warstwa odlewu była z pałeczek zdarta, gdyż nieprzestrzeganie tego powoduje twardość naprawianych przedmiotów na linii spoiny.

Wprowadzenie zastosowanie odpowiednich materiałów dodatkowych i proszków podnosi bez-



Rys. 1.

Grupa uczestników pierwszego kursu dla inżynierów, techników i majstrów w Warszawie.

Pozatem w warsztacie spawalniczym, o którym mowa, używano zupełnie niewłaściwych materiałów dodatkowych—i tak przy spawaniu mosiądzu używano skrawków blachy mosiężnej, a jako proszku—zwyczajnego boraksu.

Ponieważ przy spawaniu mosiądzu mamy do czynienia ze znacznym wyparowywaniem cynku, materiał dodatkowy dla mosiądzu musi być stopem specjalnym o większej zawartości cynku, jak sam mosiądz, ażeby nadmiar ten równoważył ubytek cynku wskutek parowania, lub też używać można specjalny drut z domieszką aluminium, który utleniając się łatwiej niż cynk zmniejsza wyparowanie cynku. Z powodu stosowania odpadków zwykłej blachy mosiężnej, spoinie jest niejednolite, a brak odpowiedniego proszku do spawania pociąga za sobą powstawanie znacznych ilości tlenków.

Podobnie rzecz się ma ze spawaniem że-

pośredni koszt spawania, jednakowoż wpływa bardzo dodatnio na zmniejszenie kosztów robocizny przy ewentual. dalszej obróbce przedmiotów, pozatem zaś rozszerza możliwość uzupełnienia braków w odlewach.

Zauważono też stosowanie nieodpowiednich wielkości palników z obawy przepalenia metalu, przez co znów nie podgrzewano spoiny należyście, nie otrzymując przez to dobrego połączenia.

Stan taki nietylko jest w Polsce. Jest to oczywiście wynikiem „nowości” spawania i chociaż kierownicy spawalni są tem wytłumaczeni, nie mniej jednak należy się zapoznać z elementarnymi zasadami spawania. W jednym z numerów szwajcarskiego pisma znany badacz w dziedzinie spawalnictwa, p. Keel, w artykule swoim o potrzebie zorganizowania kursów dla inżynierów pisze: „Często kierownicy spawalni są mniej uświadomieni niż sami spawacze”.

Ponieważ p. Keel jest wybitnym specjalistą na tem polu, Stowarzyszenie zwróciło się do niego, aby objął wykłady na projektowanym kursie dla inżynierów.

Kursy dla inżynierów niewiele powinny się różnić od kursów dla spawaczy. I rzeczywiście, chociaż program kursu niższego *) obejmuje elementarne zasady dobrego spawania, nie można jednak tych pominąć. Pierwszy kurs dla inżynierów, techników i majstrów, z programem niższego kursu dla spawaczy — oczywiście inaczej ujęty ze względu na poziom uczestników — był zorganizowany w Warszawie. Kurs ten wywołał żywe zainteresowanie uczestników, dając im podstawy do dalszego śledzenia postępów techniki spawania i do rozwinięcia własnych prac na tem polu.

Kursy w Warszawie i w Katowicach w każdej chwili mogą zorganizować kurs przystosowany dla inżynierów i techników, należy tylko oczekiwać zgłoszeń odpowiedniej liczby kandydatów.

Kurs wyższy, który w niedalekiej przyszłości będzie zorganizowany, ma za cel szkolenie w dalszym ciągu absolwentów kursu niższego t. j. spawaczy, którzy przynajmniej mają 2 lata praktyki. Dlatego też nie można zaczynać nauki spawania od kursu wyższego, ani wprowadzać programu kursu wyższego do szkół technicznych pomijając program kursu niższego. Program kursu wyższego załączamy poniżej.

Kurs wyższy spawania dzieli się na poszczególne działy przemysłowe, dając możność uczestnikom zdobycia ściślejszej specjalizacji w jednym z prowadzonych działów. Czas trwania kursu obliczony jest na sześć tygodni.

Po ukończeniu zwykłych ćwiczeń na próbkach odbywałyby się równolegle z wykładami ćwiczenia ze spawania tak acetylenowego jak elektrycznego dla poszczególnych gałęzi przemysłu metalowego, a mianowicie:

1). Spawanie w odlewnictwie:

- a) Spawanie mniejszych części żeliwnych na zimno.
- b) Spawanie wyrobów lano-kutych.
- c) Spawanie odlewów stalowych.
- d) Spawanie większych odlewów na gorąco.
- e) Różne metody cięcia żeliwa.

2). Spawanie w kotlarstwie:

- a) Spawanie grubszych blach żelaznych.
- b) Spawanie acetylenowe grubszych blach miedzianych.
- c) Spawanie rys kotłowych.
- d) Nakładanie łąt na rysach.
- e) Spawanie ścian sitowych w paleniskach.
- f) Usuwanie szwów nitowanych.
- g) Obcinanie nitów.

- h) Wycinanie płomieniówek.
- i) Prace demontażowe przy kotłach.

3). Spawanie w kolejnictwie:

- a) Spawanie złącza szyn.
- b) Napawanie szyn i krzyżowiec.
- c) Naprawa zwrotnic.
- d) Napawanie obręczy kołowych.
- e) Naprawa buforów i t. p.

4). Spawanie w lotnictwie:

- a) Spawanie połączeń z cienkiej blachy stalowej.
- b) Spawanie węzłów cienkich rur stalowych.
- c) Spawanie montażowe w przyrządach.
- d) Spawanie aluminium i stopów aluminiowych.
- e) Spawanie rur i blachy stali stopowych.

5). Spawanie przy fabrykacji seryjnej i spawanie w ruchu fabrycznym:

- a) Spawanie zbiorników przy szczególnem uwzględnieniu spawania w prawo.
- b) Spawanie wzmocnień otworów przy zbiornikach.
- c) Spawanie grzejników.
- d) Spawanie wentylatorów i ekshaustorów.
- e) Spawanie tarcz napędowych.
- f) Spawanie regałów do magazynu z odpadków kształtówek i rur.
- g) Spawanie przyrządów montażowych.
- h) Spawanie pomocnicze przy montażu.
- i) Napawanie stali szybko tnącej na nożach dla obrabiarek i stelliteowanie.

6). Spawanie w budownictwie:

- a) Budowa belek o zmiennym przekroju.
- b) Spawanie węzłów kratownic.
- c) Spawanie kratownicy.
- d) Spawanie ramy nośnej.
- e) Spawanie łożysk podporowych dla kratownic poziomych.

7). Spawanie rurociągów:

- a) Spawanie rurociągu prostego.
- b) Spawanie różnych typów kołnierzy.
- c) Spawanie łuków różnych typów.
- d) Spawanie kompensatorów różnych konstrukcji.
- e) Spawanie rurociągu w wykopie.
- f) Spawanie rurociągów przy budowie domów.

8). Metody badań spojenia:

- a) Badanie wytrzymałości spojenia.
- b) Badanie dobroci szwu spojenia.
- c) Badania laboratoryjne.

9). Kalkulacja:

- a) Kalkulacja kosztów spawania w rozmaitych gałęziach przemysłowych.
- b) Porównanie kosztów spawania różnymi metodami.

Do realizacji tego programu konieczną jest współpraca kierownictwa kursów z przedsiębiorstwami, stosującymi spawanie na większą skalę. W tym celu poczynione zostały już kroki, dla nawiązania bliższego kontaktu z niektórymi firmami.


*) Patrz Nr. 4, 1928, Spaw. i C. M.

terenowemi. Projekt wykonano we Lwowie w biurze Gazoliny.

Zdecydowano się na kupno rur 158/168, gdyż rurociągów tych wymiarów posiadano już kilkadziesiąt kilometrów. Rurociąg Daszawa - Drohobycz jest wykonany z tych rur. Grubość ścianki wynosi 5 mm. Rury wykonane są z blachy żelaznej spawanej na zakładkę gazem wodnym i próbowane były przez Mechaniczną Stację Doświadczalną Politechniki Lwowskiej na ciśnienie wodą 60 at. Stwierdzono na Stacji Doświadczalnej, że rura pierwsza lepsza z brzeżu poddana ciśnieniu wody na 155 at, nie pękła, a tylko powiększyła swoją średnicę z 158 mm na 161 mm tj. o 3 mm. Świadczy to o jakości materiału, użytego do wykonania rur (wytrzymał. 35 kg/mm², wydłużenie 20%). Analiza żelaza wykazała następujący skład chemiczny:

Fe=99,306%, C = 0,091%, Mn = 0,450%, P = 0,027%, S=0,025
Cu = 0,101%

Rury miały długości 5-6 m i jeszcze w hucie zostały spawane acetylenem w odcinki po

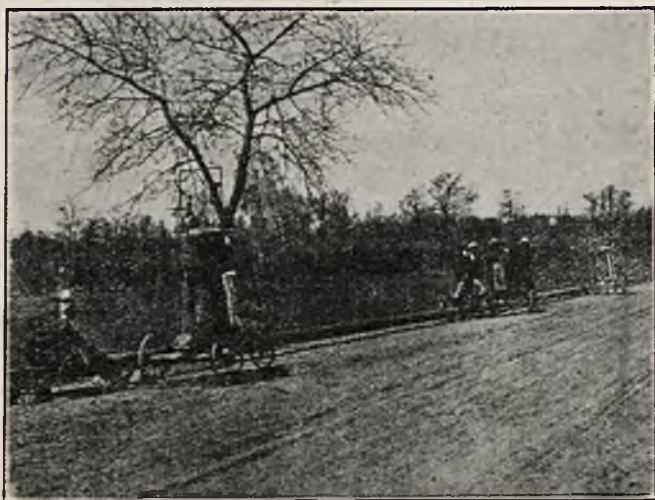

Rys. 2.
Spawanie gazociągu.

dwie rury. To nie utrudniało rozwózki, a zaoszczędzało roboty w polu. Końce były kalibrowane i ścięte ukośnie na gryzance. Suwaki, wmontowywane mniej więcej co 4-5 km względnie w miejscach potrzebnych, były wykonane ze stali lanej i dostarczone przez firmę „Sam” w Katowicach.

Celem oddzielenia wody, kamieni i piasku, pochodzących ze szybów, zaprojektowano separator, które umieszczono w Stryju, przed terenem zalewowym Dniestru w Rozwadowie i we Lwowie.

Najwięcej trudności przedstawiały przejścia przez rzeki. Tylko Dniestr przekroczoneo zawieszając rurociąg na moście drewnianym z tem, że po wykończeniu żelaznego mostu firma przeniesie go na ten ostatni.

Inne rzeki przekroczoneo przy pomocy specjalnych mostów linowych, które wyglądają bardzo efektownie. Rurociąg na tych mostach i wszędzie tam, gdzie nie jest zakopany, będzie izolo-

wany korkiem i otoczony cynkowaną blachą zlutowaną ze sobą.

Wykonanie rurociągu rozpoczęto w drugiej połowie kwietnia, ale robotę regularną dopiero od 1 maja b. r. Rury, zamagazynowane na dworcach w ilościach zależnych od promienia jego ekonomicznej działalności, zwożono na trasę samochodem ciężarowym z przyczepką albo tam, gdzie samochód nie mógł dojechać — furami, lub też w miejscach bardzo trudnych — przenoszono na rękach.

Rury układano jedną przy drugiej — gotowe do spawania.

Wszelkie materiały dodatkowe, tlen, karbid, narzędzia i ludzi dowożono Fordem ciężarowym. Wogóle pracowało przy budowie 3 samochody ciężarowe, 2 Fordy osobowe i kilka wynajętych furmanek.

Spawanie główne wykonała firma Kozłowski ze Lwowa. Pracowała partja złożona z 4 spawaczy oraz 12 — 14 pomocników. Rury spawano na „styk” w odcinki po 100 — 300 mb, zależnie od warunków terenowych. Wszyscy czterej spawacze wykonywali swą pracę równocześnie. Pomocnicy kluczami obracali rury. W ten sposób powstałe odcinki łączył nasz spawacz bez obracania w rurociąg około 1000 m długości. Poszczególne odcinki łączyło na dławiki własnej konstrukcji, uszczelnione pierścieniami gumowymi. Jakkolwiek należałoby przypuścić, że rozciąganie się i kurczenie rur wskutek zmian temperatury powinno być wyrównywane przez grę w dławikach — stwierdziliśmy, że wszelkie ruchy wskutek zmian temperatury odbywają się poza dławikami i wyrównują się przez wysoką ciągliwość żelaza. Zaszedł nawet fakt, przy jednym z dawniejszych rurociągów, że rura urwała się wskutek mrozów niedaleko dławika, który nie puścił. Tak mocno trzymał pierścień gumowy.

Poniżej przytaczamy nieco danych technicznych, z wykonanej roboty. 4 spawaczy w ciągu 323 dniówek wykonało przy 12 — 14 pomocnikach 4,925 spojeń. Do tego celu użyto 223 butli tlenu po 5 m³, oraz 4700 kg karbidu i 1382 kg drutu żelaznego. Na jedno spojenie wypada więc: 0,223 m³ tlenu, 0,95 kg karbidu i 0,300 kg żelaza.

Wobec tego, że obwód rury wynosi 528 mm więc na 1 mb spoiny zużyto: tlenu 0,42 m³, karbidu 1,80 kg i drutu 4 mm — 0,560 kg.

Z przeciętnych raportów tygodniowych wynika, że jeden spawacz wykonał przeciętnie dziennie 15,3 spojeń (maksymalnie 22,5 minimalnie 8,5 połączeń) zależnie od warunków pogody i terenu. Bywały jednak pojedyncze dni, że na spawacza wypadało przeszło 30 spojeń.

Po złączeniu rur smarowano miejsca spawania lakierem (flexolakiem), a cały rurociąg pastą spreparowaną z wosku ziemnego, celem izolowania od wpływów elektrolitycznych. Po takim przygotowaniu spuszczano rurę do wykopanych rowów i poddawano próbie na szczelność pod ciśnieniem gazu na około 10 at. Po-

nieważ szczególnie w pierwszych partjach rurociągu znajdowała się w rowach woda, najmniejszą nieszczelność łatwo zauważono. Gdzie nie było wody, badano rurociąg pochodniami, lub lepiej na słuch — gdyż przy tem ciśnieniu gaz uchodzący przez nieszczelność wydawał ostry dźwięk.

Nieszczelności znajdowaliśmy stosunkowo niewiele i to głównie na spawaniach fabrycznych. W kilku wypadkach przyczyną nieszczelności była wada materiału. Nieszczelności drobne usuwano przez zaklepanie, większe — przez założenie obręczy, względnie przez rozcinanie i założenie dławika. Po próbie szczelności z wynikiem dodatnim, zasypywano rurociąg, poczem w obecności delegata Mechanicznej Stacji Doświadczalnej wykonano próbę wytrzymałości rurociągu i to w dwóch partjach. Pierwszą od Daszawy do Rozwadowa poddano ciśnieniu gazu ze szybów na 30 at, drugą od Daszawy do Lwowa na 25 at, licząc na to, że przy ruchu gazociągu nastąpi odpowiedni spadek ciśnienia. Ostateczną próbę wykonano 3 sierpnia b. r.

Wykopy przeprowadził Lwowski Zakład Meljoracyjny, który specjalnie zajmuje się kopaniem rowów meljoracyjnych i posiada odpowiednich pracowników. Rowy kopano przy pomocy sztychówek do głębokości 120 cm o szerokości 20 — 25 cm. W miejscach kamiennistych, około Demni, Glinnej i w Sokolnikach używano kilofów. Naogół teren był dobry do kopania. Najtrudniej było pracować na nizinach między rzekami Stryj — Dniestr, gdzie ściany rowów się waliły i trzeba było natychmiast rury zapuszczać.



Rys. 3.

Budowa pomostu dla przekroczenia rzeki Brodnicy.

Trudna też była budowa mostów i wykonanie filarów z rur wiertniczych 10" i 9" wypełnionych betonem. Zawiercenie tych rur do głębokości 8 — 10 m w teren szutrowy, szczególnie na tratwach wśród rzeki wyglądało bardzo ciekawie. Stacje rozdzielcze wykonano w Stryju, Rozwadowie, Pustomytach i we Lwowie. Wmonto-

wano tam suwaki, regulatory ciśnień, oddzielacze i instrumenta pomiarowe. Suwaki na rurociągach umieszczono w skrzyniach betonowych, wykonanych przeważnie z cementu „Siccofix“.

Kontrola jest zorganizowana w ten sposób, że z Pustomyt do Rozwadowa chodzi codziennie dozorca rurociągu, wzdłuż trasy. Inne partje kontroluje się samochodami. We wszystkich



Rys. 4.

Widok mostu linowego dla gazociągu obok Rozwadowa.

ekspozyturach znajdują się telefony. Istnieje zamiar urządzenia radjotelefonów na krótkie fale.

Umowa z Gminą miasta Lwowa daje firmie wolną rękę w dostarczaniu gazu ziemnego do celów przemysłowych w większym stylu, podczas gdy Miejska Gazownia odbiera ten gaz do swoich zbiorników celem mieszania z ubogim gazem węglowym.

Pozatem Gazownia będzie, szczególnie większym swoim odbiorcom, dostarczać gaz ziemny niemieszany, wprost z gazociągów przy pomocy reduktorów ciśnienia.

Zdaje się, że Gazownia Miejska prędzej czy później przejdzie na dostawę czystego gazu ziemnego i przestanie wytwarzać gaz węglowy, który jest droższy. Trzeba będzie jednak trochę czasu, aby nabrać pewności, co do trwałości produkcji gazu i możliwości stałej dostawy, co nastąpi z chwilą wybudowania drugiego gazociągu z Daszawy do Lwowa. Trzebaby wówczas wszystkie palniki nastawić na gaz ziemny, który posiada wartość opałową 8500 kal w przeciwieństwie do gazu węglowego, który posiada 4200 kal i potrzebuje do spalania 4-krotną ilość powietrza. Gaz ziemny zaś potrzebuje 10-krotną ilość powietrza do całkowitego spalania, przez co dopływ powietrza musi być większy.

Taryfa na gaz ziemny opiera się na kalkulacji strefowej i jest „schodkową”, tj. większe ilości gazu pobrane przez jednego odbiorcę są tańsze w stosunku do początkowych ilości.

Znaczenie ekonomiczne gazu ziemnego dla Lwowa i całego obszaru zasilanego gazociągami da się wyrazić następującymi słowami:

Lwów i Wschodnia Małopolska pod względem wykorzystanych źródeł energii należy do

upośledzonych. Nie spełniły się dawne nadzieje, związane z eksploatacją źródeł naftowych, wobec rabunkowej gospodarki, wyczerpania starych zasobów, a braku nowych. Samo miasto Lwów, które od rozpoczęcia wojny światowej, na skutek zamknięcia granicy ze wschodnim sąsiadem jest odcięte od ekspansji handlowej, a dzięki znacznej odległości od centrów węglowych nie posiadało dotychczas możliwości rozbudowywania przemysłu, mogącego konkurować z innymi ośrodkami przemysłowymi w kraju, — przez połączenie gazociągiem z takim źródłem energii, jakim jest Daszawa, otrzymuje nowe siły życiowe i widoki rozwoju, perspektywy których nie da się w tej chwili objąć.

Energja cieplna jest dostarczona do Lwowa w formie technicznie najbardziej doskonałej, gdyż w formie gazu. Cały szereg przemysłów, jak np. huty szkła, emaljownie i t. d., używających węgla, przetwarzają go na gaz, aby wogóle móc go zastosować do swych celów. Gaz ziemny natomiast przychodzi do konsumenta w formie gotowej do natychmiastowego użytku.

Przemysł odniesie korzyści z gazu ziemnego wtedy, gdy kaloria z gazu będzie tańszą od kalorii węglowej.

Prócz tego przy opale gazem zyskuje się cały szereg dodatkowych korzyści, jak zmniejszenie i ułatwienie obsługi, wielka czystość; odpadają również koszta magazynowania, kradzieży, manipulacji, czyszczenia rusztów, wywożenia żużla i popiołu i t. d.

Jeśli zaopatrzymy poszczególne gałęzie przemysłu w tańszą i wygodniejszą formę energii, niż to ma miejsce dotychczas, to stworzymy dogodne warunki dla rozbudowy już istniejących fabryk, jak również do powstawania nowych zakładów, a w konsekwencji do rozbudowy nowego przemysłowego Lwowa.

Lwów jest u wrót wypadowych przyszłej ekspansji Polski, drogi stąd prowadzą jak ongiś do Turcji, Persji i t. d. i od nas tylko zależy, aby tanią energją produkować tu towary i transportować je koleją i Dniestrem na Czarne morze, a stamtąd na Wschód.

621.791,5
380 słów + 7 rys.


Nakładanie ołowiem zbiorników zapomocą płomienia acetylenowego.

Do ostatnich nowości w dziedzinie spawania płomieniem acetyleno-tlenowym należy pokrywanie warstwą ołowiu wewnętrznych ścianek zbiorników, narażonych na działanie płynów żrących.

ścianek wewnętrznych nie okazało się idealnym, gdyż w razie powstawania próżni w zbiorniku, blachy te, nie posiadające żadnego połączenia ze ścianką zbiornika, były odciągane do wewnątrz, przez co traciły kontakt z tą ścianką i ulegały łatwo zniszczeniu, co powodowało przerwy w fabrykacji.

Załączone obok fotografie przedstawiają nam próby pokrywania ścianek ołowiem:

- a) ścianek pionowych (rys. 1),
- b) „ poziomych (rys. 2),

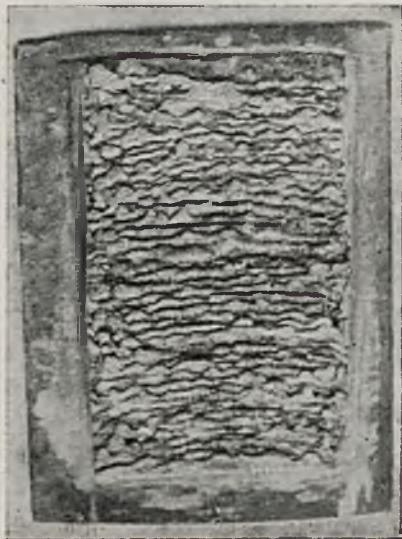

Rys. 1.

Nakładanie pionowe.



Rys. 2. Nakładanie poziome.

Dotychczas zbiorniki takie wykładano blachą ołowianą, łącząc ją płomieniem acetyleno-tlenowym lub wodorowym na szwach podłużnych i poprzecznych.

Jak wykazała praktyka, wykładanie ołowiem

c) próbkę zgiętą pod pewnym łukiem (rys. 3),

d) przecięcie zgiętej próbki, wskazujące na to, że pokrycie ołowiane na zgięciu jest jednolite ze ścianką żelazną i nie odstaje od niej (rys. 4).

Samo wykonanie pokrywania ołowiem ścianek polega na następującem:

1) należy oczyścić blachę szczotką drucianą i tarczą szmerglową do białego metalu,



Rys. 3. Próba na zginanie.
Warstwa zewnętrzna jest z ołowiu.

2) miejsce oczyszczone wytrawić kwasem solnym przygotowanym z cynkiem,

3) podgrzewać palnikiem blachę żelazną do temperatury, przy której ołów zaczyna się topić,



Rys. 4.
Przecięcie wskazujące dobre połączenie nałożonej warstwy ołowiu z blachą.
Warstwa wewnętrzna jest z ołowiu.

4) umoczyć pałeczkę ołowianą w kwasie i podgrzewając jednocześnie blachę i ołów, nakładać go na blachę warstwami od dołu do



Rys. 5.
Spawanie pionowe ołowiu.

góry, odrywając co chwila palnik, aby dać warstwie możliwość ostygnięcia i postępując w podobny sposób, jak i przy normalnem spawaniu pionowem ołowiu (rys. 5).

Ponieważ przy tego rodzaju pracy otrzymujemy powierzchnię nierówną, przeto należy po zakończeniu pracy wyklepać ją młotkiem, a wówczas otrzymuje się powierzchnię jednolitą i gładką (rys. 6).

Przy nakładaniu poziomem praca odbywa się w podobny sposób, jak przy nakładaniu pionowem, z tą tylko różnicą, że otrzymana powierzchnia jest gładsza, niż przy spawaniu pionowem.




Rys. 6.
Powierzchnia nałożenia po wyklepaniu.

Do pracy tej należy używać palnika specjalnego o wąskim płomieniu i niewielkiej mocy.

Palnik używany do tego celu przedstawia rys. 7.*) Jest to palnik o mocy 50 litr/godz.

Pracę tą polecamy wykonywać przy zastosowaniu acetylenu rozpuszczonego, gdyż wówczas mamy pewność pracy czystym acetylenem, a pozatem przy palniku o tak małej wydajności wyższe ciśnienie acetylenu daje nam stały i równy płomień, co przy nakładaniu ołowiu ma duże znaczenie.

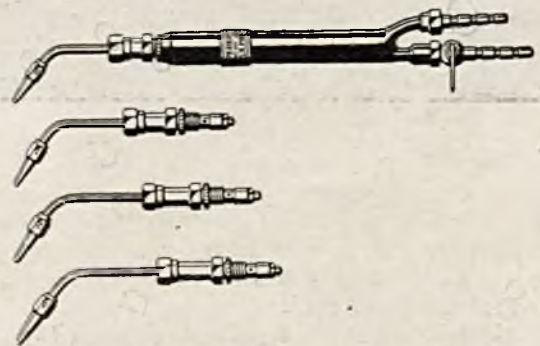

Rys. 7. Palnik z założoną końcówką o mocy 50 litrów acet. na godz.

Jak widzimy z otrzymanych wyników spawania i badania próbek, sposób pokrywania warstwą ołowiu ścianek przewyższa pod względem technicznym wykładanie blachami ołowianymi, jedną tylko posiada wadę, że jest droższy.

inż. K. Nadolski.

*) Palnik „Rex Minor” fabrykacji firmy „Perun” w Warszawie.

Konstrukcja spawana acetylenem.


621.791.5 : 721.9
600 słów + 4 rys.

Ciekawy przykład zastosowania spawania acetylenowego przedstawia gmach Tow. „Union Carbide & Carbon Research Laboratories, Inc. w Niagara Falls.


Gmach ten mierzy na długość ok. 80 m, szerokość — 25 m, wysokość (do podstawy wiązarów) — około 15 m i jest zaopatrzony w 10-tonnowy żóraw mostowy, obsługujący cały budynek.

Konstrukcja została wykonana zgodnie z przepisami ustalonymi dla konstrukcji spawanych przez American Welding Society. Przystosowanie konstrukcji do spawania — opracowanej poprzednio jako nitowana — zaprojektowane zostało przez Development Section of The Linde Air Co, montażem i wykonaniem części konstrukcyjnej robót zajęła się firma American Bridge Company, a dozór nad wykonywaniem połączeń spawanych miała Linde Air Co. Spawanie częściowo wykonane było w warsztatach, a następnie na montażu dokończono. Spawanie w warsztatach trwało 6 ty-

dużo czasu pochłonęło szkolenie spawaczy i próby w celu wyszukania najlepszej metody pracy. Prócz tego przechodzenie z miejsca na miejsce podczas spawania zabierało więcej cza-

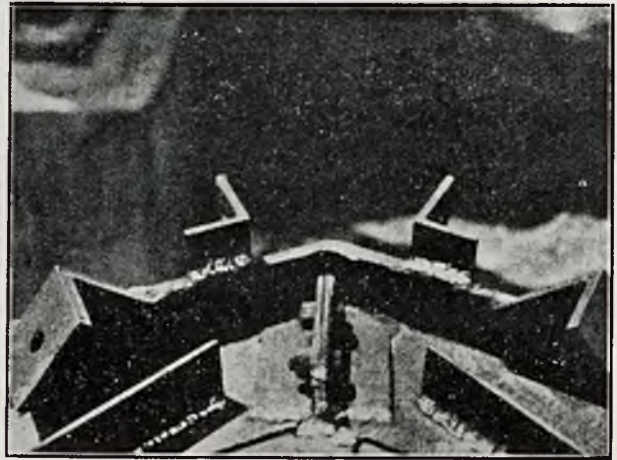

Rys. 3.
Konstrukcja szczytowego węzła.

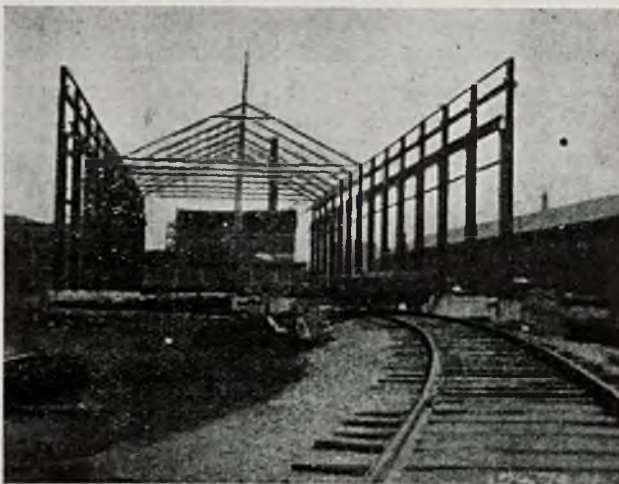

Rys. 1
Ogólny widok gmachu w czasie budowy.


godni, przytem w pierwszym tygodniu pracowało dwóch spawaczy, w drugim — 4, w trzecim — 6, a następnie średnio 9 spawaczy, aż do ukończenia robót warsztatowych.

Następnie na miejscu budowy było użytych 3-ch spawaczy. Sprawność spawaczy na początku wynosiła 0,5 m na godz. szwu na zakładkę na blasze 9 mm grub (szew 9×9), a 0,4 m — przy blachach 15 mm grub. Następnie w miarę nabierania wprawy wydajność spawaczy znacznie się podniosła i wynosiła 0,9 m dla szwów 9×9 mm (400 gr/godz), a 0,65 m — dla 15×15 (800 gr/godz stopionego drutu).

Ogółem spawanie na zakładkę obejmowało według projektu ok. 750 m szwu 9×9, a 100 m szwu 15×15, spawanie zaś na styk — 20 m szwu o grub. 9 mm i 10 m szwu o grubości 15 mm.

Robociznę spawacza obliczono teoretycznie na 1300—1400 godz. W rzeczywistości robocizna spawaczy wyniosła dwa razy tyle, gdyż


su, niż z początku przewidywano. Przytem okazało się, że szwy były mocniejsze niż z początku projektowano, gdyż po wykonaniu stwierdzono, że miały nadmiar grubości. Gdyby wziąć to pod uwagę, można byłoby zredukować długość szwów o 20%. Tym sposobem, mając już doświadczenie nabyte przy tej budo-

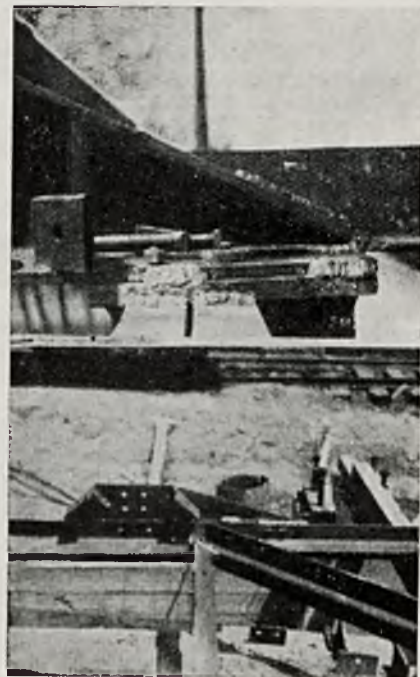

Rys. 2.
Szczegół budowy.

wie, następną konstrukcję podobną można byłoby wykonać zużywając 1100 godz. roboczych na spawanie.

Biorąc pod uwagę ciężar całej konstrukcji, obliczono, że na spawacza i dzień (9-godzinny) wypada 1,67 t konstrukcji spawanej.

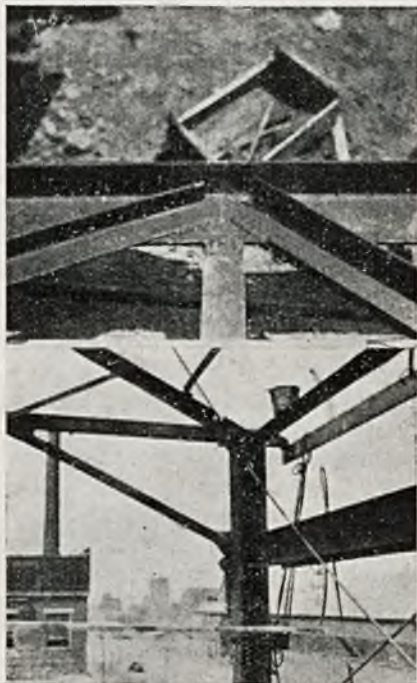

Rys. 4.
Spawane węzły.

Co zaś do spożycia gazów, to przypuszczalnie wychodziło na tonnę konstrukcji ok. 18 m³ tlenu i 17 m³ acetylenu rozpuszczonego.

Spożycie drutu do spawania wyniosło przeciętnie dla spawania na zakładkę 6×6 mm — 850 gr na m b., dla szwu 15×15 mm — 1,2 kg, dla spawania na styk 9 mm grubości — 700 gr na m b., a dla 15 mm grub — 3 kg.

Cyfry te uwzględniają wszelkie straty. Przy tych danych spożycie drutu na tonnę konstrukcji wykonanej w warsztatach wynosi 3–3,5 kg.

Obliczono również, że koszt spawania konstrukcji w warsztacie wynosił 180 zł. na tonnę, a w stosunku do całego ciężaru konstrukcji — 125 zł. na tonnę, nie wliczając kosztów obcinania, wiercenia, gięcia, obróbki i montażu konstrukcyjnego, powyższy koszt zawiera w sobie wynagrodzenie spawacza (1 dol. za godz.), kosztu montażu spawalnianego, oraz koszty ogólne (85% robocizny).

Oszczędność na kosztach montażu konstrukcyjnego, ułatwionego dzięki spawaniu, i na wadze (ok. 10% wagi konstrukcji nitowanej) pokryły w $\frac{2}{3}$ kosztu spawania.

Doświadczenie zdobyte przy tej budowie pozwoli w przyszłości wykonywać spawane konstrukcje znacznie taniej. Oszczędności można uzyskać przez: lepsze wyzyskanie mocy połączeń spawanych, lepsze zaprojektowanie tych połączeń, zmniejszenie przerw w pracy spawaczy, standaryzację urządzeń montażowych do spawania i zwiększenie sprawności spawaczy.

Można przypuszczać, że wówczas koszt spawanej konstrukcji nie będzie większy, niż nitowanej.

Cała konstrukcja została wykonana w ciągu 23 tygodni od chwili podpisania kontraktu, w 5 tygodni zaś od chwili nadejścia ostatniego transportu materiału.

Konieczność oczyszczania bezpieczników wodnych.


W jednej z instalacji do spawania zdarzył się wypadek rozerwania wytwornicy na skutek powrotu płomienia, chociaż bezpiecznik był założony i należycie skonstruowany. Po rozebraniu go, okazało się że rdza i nieczystość, po kilku latach pracy, zatkały rurkę odprowadzającą nadmiar gazu w powietrze. Oczywiście w tych warunkach bezpiecznik nie mógł spełnić swojej roli, co spowodowało rozerwanie wytwornicy.

Zapewne wiele jest takich bezpieczników w spawalniach, zainstalowanych kilka lat temu, gdzie obsługa nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie im grozi. Bezpieczniki bezwzględnie należy sprawdzać i czyścić co pewien czas. Błoto utworzone z osiadającego wapna i kurzu dostającego się przez zbiorniczek, gromadzi się w bezpieczniku i w rezultacie zamiast wody mamy błoto.

Oczywiście bezpiecznik taki nie może funkcjonować należycie i może spowodować wypadek. Szczególniej należy się obawiać zatkania, gdy rurka odprowadzająca nadmiar gazu jest koncentryczna z rurką doprowadzającą acetylen; w tym wypadku pierścień jest b. wąski. O ile bezpiecznik posiada korek do spuszczenia, lub jak na rysunku obok odkręcające się denko, oczyszczenie łatwo da się skutecznie. Wystarczy przepuścić silny strumień wody.

Dobre bezpieczniki powinny być tak skon-

struowane, aby można je było rozbierać, a poza-

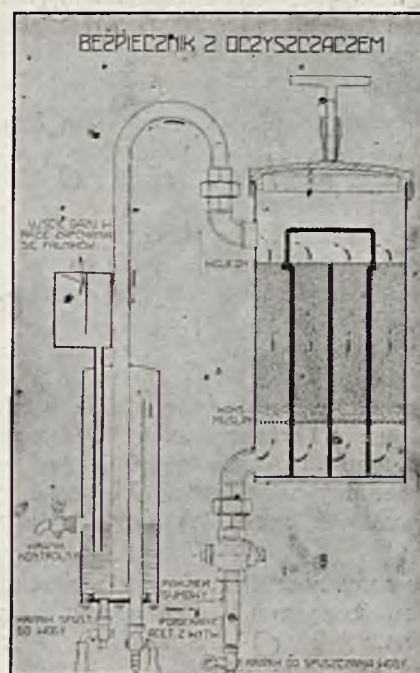

tem w celu uniknięcia rdzewienia powinny być zrobione z materiałów odpornych na rdzewienie.

SPAWANIE.*)

Napisał dr. A. Szner.

O płomieniu i jego regulowaniu.

Należy sobie uprzytomnić, że płomień, którym się spawa, podlega zmianom, które wynikają z różnorodności stosowanych gazów, jak również różnych ich ciśnień.

Należyte zatem uregulowanie płomienia ma ogromny wpływ na rezultat spawania. Musimy też przed omówieniem samych metod spawania i sposobów zapoznać się uprzednio z własnościami płomienia i regulowaniem palników.

I. Płomień tleno-wodorowy.

Najprostszym płomieniem stosowanym do celów spawania jest płomień wodorotlenowy, który nam przedstawia schematycznie rys. 149. W płomieniu tym następuje równomierna reakcja między obydwoma gazami i prawie cały płomień ma jednakowe własności.

Należy sobie należycie uprzytomnić, że każdy płomień jest procesem chemicznym. Poszczególne gazy znajdujące się w płomieniu łączą się ze sobą w stałych zawsze jednakowych stosunkach, tworząc nowe związki gazowe, które stanowią produkty spalania i z płomienia dyfundują do okalającej nas atmosfery.

Wszelki nadmiar jednego z biorących udział w reakcji gazów, lub też gaz obcy, nie biorący wogóle udziału w reakcji, musi być zatem uważany za zanieczyszczenie, które szkodliwie działa na płomień, gdyż — nie spalając się — odciąga ciepło płomienia przez swoje nagrzanie do temperatury płomienia. Z tego wynika, że temperatura płomienia jest tem wyższa, im więcej stosunek działających na siebie gazów w płomieniu ściślej się zbliża do teoretycznego stosunku niezbędnego dla pełnego spalania.

Nieodzownym jednak warunkiem powstania płomienia jest początkowa temperatura zapłonu. Jeżeli w palnej mieszance gazów podnieść temperaturę na jaknajmniejszej nawet przestrzeni do pewnej wysokości, to następuje jej zapłon. Powstające przytem ciepło spalania rozszerza się z wielką szybkością na sąsiednie cząstki i rozszerzyć się w ten sposób może na całą masę. Wówczas powstaje eksplozja. Dlatego też tak niebezpieczne jest mieszanie gazu palnego z tlenem w większych ilościach, lub nagromadzenie się takiej mieszanki w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż podniesienie temperatury takiej mieszaniny od zapalki, lub papierosa nawet spowodować może eksplozję o ogromnej sile.

Z powodu niezmiernej siły wybuchu tlenu z wodorem, mieszaninę tych gazów nazywamy gazem piorunującym. Temperatura zapłonu tej mieszaniny leży przy 451°C.

Niezależnie od tej temperatury zapłonu posiadamy jednak jeszcze drugą temperaturę, ważną dla składu chemicznego produktów spalania. Jest nią temperatura rozpadu powstałych połączeń gazów, tworzących płomień.

Temperaturę tę, nazywamy temperaturą rozkładu (dysocjacji) i stanowi ona górną granicę egzystencji powstałych produktów palenia.

W wypadku płomienia wodorotlenowego powstaje para wodna według wzoru:



przyczem, jak mówiliśmy zapłon, następuje przy początkowej temperaturze 451°C; rozkład jednak otrzymanej przytem pary wodnej rozpoczyna się już przy 1200°C, a przy 2000° wogóle już para wodna nie istnieje. Produkty, które wówczas powstają są oczywiście: tlen i wodór.

Stapiane przy spawaniu metale również chętnie łączą się z tlenem, spalając się i tworząc tlenki. Temperatura spalania się naprzykład żelaza w tlenie leży przy 1350°, t.j. znacznie wyżej niż temperatura zapłonu mieszanki wodorowo-tlenowej.

Wszelki zatem nadmiar jednego z dwóch składników płomienia ponad ilości niezbędne do pełnego spalania działać będzie w sposób swoisty na stopiony metal. Niezależnie od tego, czy tlen już był w nadmiarze w płomieniu, czy też powstał z rozkładu pary wodnej, powodować będzie spalanie metalu, z chwilą doprowadzenia go do odpowiedniej temperatury. Wodór natomiast w zasadzie wpływać będzie redukująco, do chwili nieprzekroczenia temperatury dysocjacji pary wodnej.

Widzimy z tego, że w miarę podnoszenia się temperatury, powinowactwo między tlenem i metalem wzrasta, a stałość połączenia tlenu z wodorem w formie pary wodnej się zmniejsza.

Dlatego też przy spawaniu wodorotlenowym musi być stosowany nadmiar wodoru.

Jak widać z wzoru podanego uprzednio, na dwie objętości wodoru potrzebujemy jedną objętość tlenu dla pełnego procesu spalania.

W praktyce jednak, ze względów podanych wyżej, przy spawaniu używa się nie podwójną objętość wodoru w stosunku do tlenu, lecz cztero lub pięciokrotną.

 
Nadmiar obecnego w płomieniu wodoru obniża temperaturę płomienia, działając, jak to omówiliśmy wyżej, jako zanieczyszczenie. Ten nadmiar wodoru spala się w tlenie okalającej płomień atmosfery. Ponieważ jednak w powietrzu mamy w liczbach okrągłych 4-y objętości azotu na jedną objętość tlenu i ponieważ tlen do spalania odciąga się z powietrza, więc też przy tym dodatkowym procesie spalania nagrząć musimy do temperatury zapłonu nie tylko tlen, lecz i jego czterokrotną ilość w postaci porwanego z nim azotu. Jest to drugi czynnik,

*) Dalszy ciąg do № 11.

który obniża temperaturę płomienia wodorotlenowego.

Te straty jednak na temperaturze płomienia wodorotlenowego są nieznaczne ze stratami, jakie powoduje w płomieniu rozkład powstałej pary wodnej na tlen i wodór, ponieważ reakcja ta pochłania ciepło. Z tych to powodów płomień wodorotlenowy ma znacznie niższą temperaturę, niż to wynika z obliczeń. Temperaturę tę można szacować na najwyżej 2000°C.

Z tych to powodów płomień wodorotlenowy nadaje się dobrze do spawania cienkich




Rys. 149.
Płomień wodorotlenowy.

blach; jako granicę bez podgrzewania podać można, że powyżej 5 mm trudno nim wogóle spawać, a do spawania blach miedzianych wogóle się nie nadaje.

Z powodu jednolitości płomienia, o której mówiliśmy uprzednio, trudno z pozoru określić, czy płomień działa redukująco, czy też nie i tylko wprawny spawacz określić to może według kształtu odpryskiwanych iskier. Jeśli iskry te przy końcu świecenia gasną w formie linii jednolitej, to przyjąć możemy, że płomień działa redukująco, jeśli zaś gasną w formie gwiazdek, to płomień posiada nadmiar tlenu.

Duże też znaczenie — oprócz uregulowania płomienia — ma sposób jego prowadzenia. Jeśli zbliżyć płomień zbyt blisko do spoiny, to okazuje się, że w środku blachy zagrzanej do białego żaru znajduje się czarny punkcik. Po-

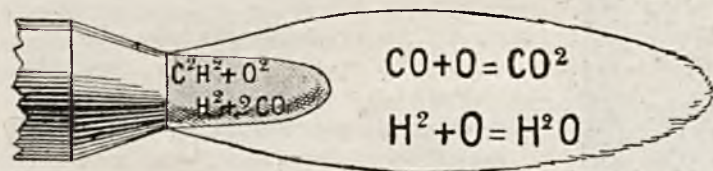


Rys. 150.
Płomień acetyleno-tlenowy w dwóch fazach.

chodzi to stąd, że część ta stoi pod działaniem mieszaniny gazów jeszcze nie zapalanej, a zatem działającej chłodząco. Cofając nieco palnik, obserwujemy zanik tego ciemnego punktu. Z tego też powodu należy mieć przy spawaniu płomieniem wodorotlenowym zwrócić baczną uwagę na należytą odległość płomienia od spawanego przedmiotu.

2. Płomień acetyleno-tlenowy.

W przeciwieństwie do płomienia wodorotlenowego płomień acetyleno-tlenowy nie przedstawia tej jednolitości i proces spalania można ująć, jako składający się z dwóch faz. W pierw-

 
szej fazie acetylen spala się na tlenek węgla i wodór według wzoru



Otrzymujemy zatem idealny gaz wodny to jest gaz stosowany powszechnie w metalurgii i który na stopiony metal działa silnie redukująco. Tlen niezbędny do tego pierwszego procesu spalania doprowadza się do palnika i zatem teoretycznie używa się przy nim jednakowe objętości tlenu i acetylenu. W rzeczywistości jednak przy spawaniu na każdą objętość acetylenu zużywa się 1,1 lub nawet więcej tlenu. Częściowo objaśnia się to tem, że tlen nie jest chemicznie czysty i w wypadku tlenu elektrolitycznego domieszka wodoru spala się w płomieniu; przy tlenie zaś otrzymywanym z powietrza musi być zagrzana do temperatury płomienia domieszka azotu.

Wszelki nadmiar tlenu w tym płomieniu pozostaje w osierdzu niezmieniony i dlatego działa szkodliwie na spawanie.

 Druga faza reakcji zachodzi już przy udziale tlenu z okalającej płomień atmosfery według wzoru



Powstaje zatem dwutlenek węgla i para wodna.

Ta druga część płomienia ma zupełnie inne działanie na spawany metal pod względem chemicznym i ciepła, gdyż — nie działając redukująco — nie może też odciągnąć tlenu z powierzchni metalowej przy spalaniu.

Rys. 150 przedstawia schematycznie wygląd należytego uregulowanego płomienia acetyleno-tlenowego w związku z dwiema fazami spalania, o których mówiliśmy wyżej. Jeśli należy uregulować płomień i przez to rozgraniczyć te dwie fazy spalania, to otrzymamy płomień u wylotu palnika, mający niebieskawe osierdzie o podłużnym kształcie i naokoło płomień drugorzędny przezroczysty w formie stożka, tak zwaną kitę.

Najwyższa temperatura, która wynosi ponad 3000°C znajduje się przy końcu osierdza. Ta wysoka temperatura w tym punkcie pochodzi z wydzielania się ciepła przy rozkładzie acetylenu, który jako ciało endotermiczne przy swym rozkładzie wydziela znaczne ilości ciepła. Dla celów spawania używa się właśnie części płomienia o najwyższej temperaturze, a zatem ponad osierdziem. Jak już mówiliśmy uprzednio, ta część płomienia jest zarazem silnie redukująca, co ma nader ważne dla spawania znaczenie.

Te własności płomienia acetyleno-tlenowego, jak również łatwy sposób regulowania płomienia i użytkowania zdecydowały o powodzeniu spawania acetyleno-tlenowego. Dlatego, kiedy dzisiaj mówi się o „spawaniu“, bez dodatkowych określeń, to rozumie się pod tem spawanie płomieniem acetylenowym, a nie wodorowym lub gazem świetlnym.

Wracając do samej sprawy regulowania

plamienia acetyleno-tlenowego, nadmienić musimy, że rozumie się przez to takie jego ustawienie, żeby nie posiadał ani nadmiaru tlenu, ani też acetyleny. Regulowanie to winno być nader staranne i odbyć się niezwłocznie po zapaleniu palnika. Niezależnie od tego spawacz winien podczas pracy śledzić, aby palnik pozostawał należycie uregulowany, musi zatem z łatwością przeprowadzać regulację i mieć wprawne oko.

W związku z tą sprawą podajemy kilka wskazówek zasadniczych.


Wszelki płomień acetyleno-tlenowy reguluje się w ten sam sposób niezależnie od typu palnika i jego mocy. Przy regulowaniu palnika zawsze należy mieć początkowo lekki nadmiar acetyleny (co poznaje się przez białą aureolę podłużającą osierdzie), który usuwa się przez zwiększenie dopływu tlenu.

Osierdzie winno być możliwie długie o jasnych konturach i bez białej aureoli w kicie płomienia. Nawet mały nadmiar acetyleny wskazuje nam aureola.

Widzimy zatem, że regulowanie płomienia w zasadzie sprowadza się do regulowania zakresów osierdzia.

Oprócz nadmiaru acetyleny możemy jeszcze posiadać nadmiar tlenu. Skonstatowanie tego jest nieco trudniejsze i dlatego zaleca się właśnie przy regulowaniu płomienia wychodzenie z nadmiaru acetyleny.

Nadmiar tlenu skraca i zwęża osierdzie. Rys. 151 przedstawia nam płomień acetyleno-tlenowy z nadmiarem acetyleny (u góry), należycie ustawiony (w środku) i o nadmiarze tlenu

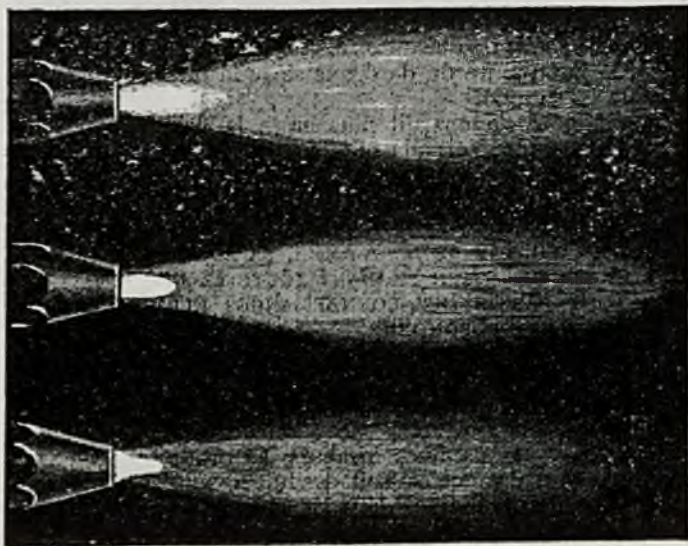

Rys. 151.

Regulacja płomienia acetyleno-tlenowego: u góry nadmiar acetyleny, w środku — płomień normalny, u dołu nadmiar tlenu.

(u dołu). Widzimy, że poznać, czy płomień jest należycie uregulowany, nie jest rzeczą trudną.

Do tych danych ogólnych, które należy zapamiętać podajemy sposób normalnego regulowania płomienia:

1. ustawić wentyl redukcyjny przy pomocy śruby naciskowej na odpowiednie ciśnienie w zależności od wielkości i rodzaju palnika (od 0,5 do 2 kg/cm^2);

2. otworzyć na kilka obrotów zawór wentyla redukcyjnego;

3. otworzyć całkowicie wszystkie kurki acetylenowe (bezpiecznik, palnik). W razie



Rys. 152.

Chłodzenie palnika.

używania acetyleny rozpuszczonego, regulować wentyl redukcyjny śrubą naciskową (jak powiedziano uprzednio);

4. w razie używania palników iglicowych o zmiennych końcówkach (patrz palniki), otworzyć na jeden lub dwa obroty wentyl regulujący tlen, przy palnikach zaś posiadających na ręczce wentyliki do regulacji tlenu i ten również otworzyć;

5. Zapalić płomień.

Wówczas, jak to mówiliśmy, płomień winien posiadać znaczny nadmiar acetyleny i należy mieszankę gazów ustawić odpowiednio według zasad podanych wyżej.

W tym celu rozporządzamy śrubą naciskową wentyla redukcyjnego tlenu i wentylikiem na ręczce palnika do zwiększania lub zmniejszania dopływu tlenu.

Do regulowania acetyleny mamy kurki lub wentyliki na ręczce palnika.

Należy uregulowany płomień acetyleno-tlenowy odznacza się osierdziem niebieskawym o jasnych konturach, którego długość, przy palnikach średniej mocy, wynosi od 6 do 12 mm.

Podczas spawania płomień się zmienia, przyczem przyczyny mogą być różne. Ciśnienie dochodzących do palnika gazów ulega stałym wahaniom, co jest nieuniknione w praktyce, pozatem warunki dopływu gazów zmieniają się wskutek nagrzania palnika lub też częściowego zapchania się wylotu. Na tę deregulację trzeba mieć zwróconą uwagę i przeciwdziałać jej w miarę potrzeby.

Dobra regulacja płomienia i utrzymywanie prawidłowego płomienia w ciągu całego czasu trwania pracy należy do elementarnych funkcji spawania.

3. Płomień mieszanki gaz świetlny-tlen.

Gaz świetlny, jak wiadomo, jest mieszanką różnych gazów w ilościach zmiennych. Zawiera on znaczne ilości wodoru, metanu, tlenku węgla, i różne węglowodory.

Starano się gazem świetlnym zastąpić wódór, z powodu jednak słabego ciśnienia, pod jakim znajduje się normalnie w sieci, trudno dawać jego nadmiar, jak tego wymaga normalna regulacja płomienia (patrz regulacja płomienia acetyleno-tlenowego) bez uprzedniego sprężania. Z tego powodu też zarzucono naogół stosowanie gazu świetlnego do spawania, wyjątek stanowi spawanie ołowiu, gdzie spalanie gazu świetlnego z tlenem dobrze się nadaje. Rys. 129*) przedstawia nam palnik na gaz świetlny.

4. Płomień metano lub etano-tlenowy.

Metan i etan otrzymuje się w niektórych gałęziach przemysłu, jako produkty uboczne. W Polsce mamy bogate źródło metanu prawie czystego, t.zw. gaz ziemny, i zastosowanie tego gazu do celów spawania zapewniłoby spawaniu tanie źródło energii cieplnej.

O użytkowaniu tych gazów dla celów spawania myślno też oddawna, szczególnie, że wartość cieplna ich jest wysoka.

Otrzymane rezultaty są jednak ujemne, bo po pierwsze: temperatura płomienia jest jednak znacznie niższa niż w najgorętszej części płomienia acetyleno-tlenowego, a po drugie: działa utleniająco na spoinę.

5. Płomień benzyno-tlenowy.

Pod nazwą tą rozumie się płonienie powstające ze spalania się par benzolu, benzyny w tlenie.

Ponieważ w tym wypadku mamy ciecz, którą należy wyparowywać, więc też palniki są więcej skomplikowane i w wykonaniu i w regulowaniu niż przy paliwie gazowym. Oprócz tego samo funkcjonowanie palników jest mniej prawidłowe, co łatwo zrozumieć, chociażby z tego powodu, że wahania ciśnienia w naczyniu, w którym ciecze odparowują, znacznie więcej wpływa na własności płomienia, niż wahanie ciśnienia w wytwornicy przy stosowaniu acetyleny. Blżej też w opis tych płomieni nie wchodzimy.

Przeszkody w pracy przy spawaniu.

Podczas spawania zdarza się, że palnik strzela, trzaska lub też gaśnie z hukiem, a płomień się cofa do środka palnika.

Należy zanalizować, jakie są ku temu przyczyny i kiedy są rzeczywiste braki w palniku.

Po suchym pojedynczym trzasku często palnik pracuje normalnie, gdyż taki trzask może być spowodowany chwilowym zapchaniem się wylotu przez odskakujące tlenki ze spoiny. Jeśli jednak trzaski te powtarzają się często, to wskazuje na nieprawidłowe działanie palnika, które czasami może być spowodowane nienale-

żytem dokręceniem końcówki w łożysku przy palnikach o zmiennych końcówkach. Może też być wylot częściowo zapchany, lub zarysowany i wówczas należy go przeczyszczyć, jak to opisaliśmy przy konserwacji palników. Może się też zdarzyć, że inżektor jest nie w porządku i wówczas najlepiej oddać palnik do naprawy do wytwórni palników.

Przy trzaskach częstszych w b. bliskich od siebie odstępach (huk podobny do hałasu motocykla) należy niezwłocznie zamknąć dopływ do acetyleny przy ręczce palnika. Powodować to może również podane wyżej przyczyny, lecz najczęściej złe dokręcenie końcówki, lub też nadmierne rozgrzanie się wylotu, a czasami i samej końcówki. Należy wówczas zamknąć dopływ acetyleny, a palnik przy otwartym lekkim strumieniu tlenu zanurzyć w wodzie (rys. 152) i w ten sposób ochłodzić.

Po prawidłowym obsadzeniu końcówki i ochłodzeniu przystępuje się ponownie do pracy, gdyby palnik miał i nadal trzaskać, to wówczas należy go dać do naprawy.

Gdy płomień zewnętrzny gaśnie, a gaz poczyna się palić wewnątrz palnika należy również niezwłocznie zamknąć dopływ acetyleny przy ręczce palnika. W tym wypadku mogło mieć miejsce silne zapchanie wylotu, lub też raptowna zmiana w ciśnieniu gazów n. p. acetyleny.

Najczęściej po usunięciu tych braków palnik działa prawidłowo.

Z powodu takich powrotów płomienia, używanie należyście skonstruowanych bezpieczników wodnych (patrz wytwornice) jest niezbędne, ponieważ płomień przenoszący się z ogromną szybkością mógłby się dostać do wnętrza wytwornicy, gdyby właśnie bezpiecznik go nie zatrzymał.

Palnik w należyłym stanie winien dawać, przy normalnym ciśnieniu tlenu, płomień, któryby można było całkowicie zgnieść o cegłę, bez trzasku i cofania się płomienia. W ten zresztą sposób bada się przydatność palników. Winno się też mieć możliwość zmniejszania stopniowego acetyleny, bez poruszania tlenu, aż do wygaśnięcia, bez huku ani też cofania się płomienia. Przy palnikach o dużym spożyciu zupełne ciche zgaszenie palnika jest jednak b. trudne do osiągnięcia.

Należy tutaj zwrócić uwagę na konieczność posiadania przytomności w razie różnych drobnych usterek podczas pracy przy spawaniu, gdyż z powodu strzelania palnika mogą się zdarzyć nieszczelności, które znowu dają pole do wypadków. jak np. zapalenie się przewodów gumowych i t. p.

W wypadkach tych należy niezwłocznie zamknąć kurki u źródła gazów, to znaczy przy butlach lub bezpiecznikach, w celu wygaśnięcia płomienia, lub unieszkodliwienia powstałych nieszczelności.

Ponieważ gazy dochodzą oddzielnie do palnika, więc też jeden z nich może palić się, a drugi (tlen) powodować spalanie się wszystkiego, co z palnych materiałów otacza, lecz prawdzi-

*) Patrz Nr. 10, 1929 Sp. i C. M.

wej eksplozji nie należy się obawiać, póki nie są ze sobą w większych ilościach związane; dlatego też należy niezwłocznie w wypadkach wymienionych wyżej i temu podobnych przerywać ujście gazów u ich źródła.

Brak przytomności w tych wypadkach dyskwalifikuje spawacza nie tylko jako człowieka niezaradnego i pozbawionego zimnej krwi, ale jako fachowca, który nie zdaje sobie sprawy ze zjawisk, z jakimi ma codziennie do czynienia.

Byłyby to główne rady, jakie dać możemy co do przerw w pracy z powodu uszkodzenia.

Zdarza się jednak jeszcze, że palniki są zbyt silne przy zbyt słabych wytwornicach i wówczas najlepszy palnik musi strzelać z braku acetyleny, mogą też zamarzać wentyle redukcyjne (patrz wentyle) i przez nierównomierny dopływ tlenu otrzymuje się wówczas niestwały płomień palnika, pomimo że palnik jest w najlepszym porządku.

Z tych zjawisk każdy spawacz powinien sobie zdawać jasno sprawę. W celu uniknięcia przykrych wypadków i niepowodzeń, właściciele spawalni powinni wziąć sobie za zasadę, że każdy spawacz przed nauką spawania winien się dokładnie nauczyć obsługiwać całość instalacji, zdając sobie dokładnie sprawę z zachodzących zjawisk i mogąc bez namysłu, odruchowo zaradzić złu w momencie jego powstania.

A naukę samego spawania powinien rozpocząć nie na warsztacie, lecz na kursach dla spawaczy, gdzie niejedno mu się szybko wyjaśni, nad czym musiałby się długo głowić, często narażając własne lub cudze życie.

(Koniec Części Pierwszej).

621.791.5
1.200 słów + 2 tabl. + 2 rys.

Wpływ wielkości palnika i ciśnienia tlenu na ekonomję przecinania.

Na dorocznym zebraniu w Chicago stowarzyszenia International Acetylene Association J. Crowe i G. M. Deming przedstawili wyniki swych studjów nad ekonomją przecinania.*) Studja z natury rzeczy b. kosztowne, zostały wykonane w laboratorium wielkiej firmy amerykańskiej Air Reduction Co. Zadanie polegało na określeniu jakiej wielkości końcówki i jakiego ciśnienia gazów należy używać, aby otrzymać nienagane pod względem wyglądu cięcia przy możliwie małych kosztach.

Warunki, jakim powinno odpowiadać przecięcie właściwie wykonane, są następujące:

- 1) możliwie małe „opóźnienie”,
- 2) powierzchnie cięcia powinny być gładkie,
- 3) nie powinno być szlaki, przylegającej do powierzchni cięcia,
- 4) krawędzie górne przecięcia powinny być ostre.

Jak wiadomo żelazo nie wypala się wzdłuż linii pionowej, lecz wzdłuż linii odchylającej się u dołu w kierunku odwrotnym do posuwu palnika. Długość *BC* na rys. 1 nazywamy opóźnieniem. Jeżeli opóźnienie to jest dość znaczne, trudno jest otrzymać na zakończeniu czyste przecięcie: powstają tam brzozy i nierówności, często niepożądane. Jeżeli zaś chcielibyśmy powiększyć ciśnienie tlenu znacznie ponad normę, co znowu pociąga za sobą wzrost zużycia tlenu niewspółmierny z korzyścią, jaką przez to osiągamy. Krzywa zużycia tlenu w zależności od długości opóźnienia ma kształt, jak na rys. 2. Na tej krzywej istnieje punkt, w okolicy którego każde skrócenie opóźnienia pociąga za sobą już znaczne zwiększanie zużycia tlenu. Słuszne

więc dążenie do skrócenia opóźnienia — szczególnie przy cięciach kołowych nie może być posunięte poza pewne granice. Granice te wynoszą:**)

dla blachy 12 mm	ok. 2—3 mm
25 mm	„ 4—5 mm
50 mm	„ 5—6 mm
powyżej 50 mm	„ 6—7 mm

Szybkość cięcia. Jest oczywiste, że wraz z powiększeniem szybkości cięcia zmniejszają się koszty robocizny i koszty ogólne. Powiększenie szybkości cięcia jest napewno ekonomiczne, jeżeli towarzyszy mu tylko proporcjonalny wzrost zużycia tlenu. Więcej niż propor-



Rys. 1. Wzory ciętego żelaza grubości 25 mm. Na lewo — opóźnienie ok. 3 mm, dolny róg dokładnie obcięty. W środku — opóźnienie 5 mm, dolny róg obcięty, ale nieczysto. Na prawo — opóźnienie 6 mm, dolny róg nie obcięty.

cjonalne zużycie tlenu jest również do pewnej granicy ekonomiczne; zależy to od wzajemnego stosunku cen tlenu do cen robocizny i kosztów dodatkowych. Zauważono jednak, że zanim ta granica ekonomiczności zostaje osiągnięta, dalsze zwiększenie szybkości odbija się na wyglądzie powierzchni cięcia, która przestaje być dostatecznie równa, gdyż występują wyraźne kolejne brzozy. Stwierdzono też, że w tych wa-

*) Odczyt ten został wydrukowany w zeszytach Лпсowym r. b. Acetylene Journal.

**) Podane w oryginale wymiary w calach zaokrąglono.

runkach długość opóźnienia niewiele się różni od wielkości, które wyżej określono jako normalne dla różnych grubości blach.

Ponieważ stan powierzchni cięcia jest zwykle czynnikiem bardzo ważnym, maksimum szybkości i ekonomiczności cięcia jest przeważnie nieosiągalne w praktyce. Należy tu zaznaczyć, że w wypadku żelaza niejednorodnego, złożonego z warstw o różnej strukturze, mającego zwalcowaną w środku zendrę lub inne t. p. braki, otrzymanie czystego przecięcia o jednostajnym opóźnieniu jest wogóle niemożliwe, nawet przy użyciu niskich ciśnień i małej szybkości cięcia. Również w razie używania tlenu niedostatecznie czystego lub nierównego posuwu lub w razie złego funkcjonowania palnika — dobrego przecięcia otrzymać oczywiście nie można. Badacze amerykańscy ujęli w 10 punktach warunki gładkiego cięcia:

- 1) równomierność posuwu palnika,
- 2) stałość ciśnienia tlenu,
- 3) jednorodność żelaza przecinanego,
- 4) dokładność końcówki palnika,
- 5) czystość otworu palnika,
- 6) dostatecznie wysoka czystość tlenu,
- 7) odpowiednie niskie ciśnienie tlenu,
- 8) stopniowe zwiększanie szybkości na początku cięcia,
- 9) odpowiednio mała szybkość przy cienkich i średnich blachach, oraz
- 10) odpowiednio duża szybkość przy większych grubościach.

Punkt 9 wskazuje na konieczność zachowania małych szybkości przy cieńszych blachach, a to pochodzi stąd, że badacze amerykańscy zauważyli tendencję wśród spawaczy operowania przy cieńszych blachach zbyt wielkimi szybkościami i ciśnieniami, co jest połączone z bezużytecznym marnotrawieniem tlenu. Przy grubościach zaś większych niż 10 mm powstaje konieczność „przedmuchiwania“ szczeliny z powodu zatrzymywania się szlaki i zendry w dolnej części na „opóźnieniu“, dlatego trzeba raczej używać większych ciśnień, niż to jest wskazane ze względów ekonomicznych. Stąd pochodzi sformułowanie punktu 10-go.

Aby otrzymać ostre krawędzie przy górnej powierzchni, bez zaokrągleń w tem miejscu, trzeba aby podgrzewanie było łagodne. W każdym razie musi podgrzewanie być dość intensywne, aby roztopić skorupę z zendry i ewentualnie szlakę, która często znajduje się blisko powierzchni.

W rezultacie swych doświadczeń badacze amerykańscy ułożyli dwie tabele podające szybkości cięcia i ciśnienia tlenu dla różnych grubości. Tabele te są ułożone wyłącznie dla cięcia maszynowego. Pierwsza tabela podaje warunki dla przypadku, gdy idzie o otrzymanie b. czystego cięcia, a druga gdy idzie mniej o wygląd, a więcej o taniość przecinania. Oczywiście zależnie od tego, czy na pierwszym planie stoi dokładność wykonania pod względem technicznym, czy ekonomiczność, należy stosować wartości zbliżone do jednej lub drugiej tabeli.

Poniższe tabele odpowiadają amerykańskim

cenom za tlen i robociznę. Ponieważ u nas robocizna jest tańsza, a tlen droższy, odnośne dane co do najekonomiczniejszego cięcia mogą się nieco różnić, ale różnice nie mogą być tak znaczne, aby zmienić ogólne wnioski.

TABELA I


Cięcie maszynowe. Czystość tlenu — 99,5%
Opóźnienie normalne.

Grubość blachy mm	Cięcie bardzo czyste			Cięcie ekonomiczne		
	szybkość mm/min	Nr. końcówki	ciśnienie at	szybkość mm/min	Nr. końcówki	ciśnienie at
12	300	1	1 ¹ / ₄	650	1	3 ³ / ₄
25	230	1	2 ³ / ₄	300	1	3 ³ / ₄
40	215	1	3 ¹ / ₂	230	1	3 ³ / ₄
50	150	1	3 ¹ / ₂	180	1	3 ³ / ₄
75	110	2	4 ¹ / ₄	110	1	3 ³ / ₄
100	110	3	4 ¹ / ₂	105	2	4 ¹ / ₂
125	100	4	5 ¹ / ₂	100	2	4 ¹ / ₂
150	100	5	6 ¹ / ₄	90	3	5 ¹ / ₂
200	90	5	6 ³ / ₄	80	4	6 ¹ / ₄
250	90	6	7 ¹ / ₂	—	—	—
300	80	7	8 ³ / ₄	—	—	—
375	60	8	10	—	—	—

Uwaga: Przy zamianie miar angielskich na metryczne otrzymane wartości zaokrąglono.

Jak widzimy dalej z powyższych tabel do grubości 50 mm (a przy ekonomicznym cięciu do 75 mm) używano tej samej końcówki, zmieniając tylko ciśnienie i posuw, przy ekonomicznym cięciu ciśnienie przy danej końcówce pozostaje stałe, zmienia się tylko posuw.

Tabela „ekonomiczna“ kończy się na grub. 200 mm. Pochodzi to stąd, że przy większych grubościach trudności cięcia są tak poważne, że przecinanie staje się sztuką i chodzi przede wszystkim o to, aby wogóle cięcie wykonać i przez nieudane przecięcie nie zepsuć bardzo kosztownej przy tych grubościach sztuki żelaza lub stali. Z powodu zużycia przy wielkich grubościach dużych ilości tlenu, nie może

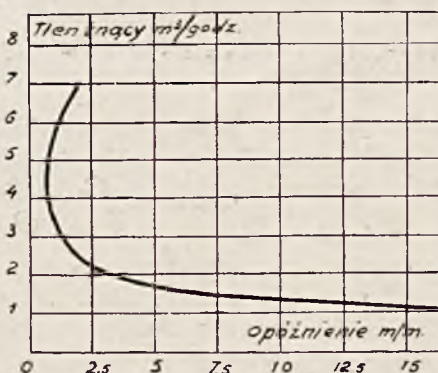

Rys. 2. Krzywe zużycia tlenu w zależności od długości opóźnienia. Grubość blachy — 25 mm, szybkość cięcia — 230 mm na minutę.

być mowy o uzyskaniu znacznej procentowej oszczędności na tlenie przez dobór odpowiednich ciśnień i posuwu. Zaś trudne warunki cięcia, niejednokrotnie tak grubych bloków i trudności usuwania szlaki powodują, że palnik często zawodzi, szlaka zastyga, w dolnej części prze-

cięcia wytapiają się jamy i nie można wobec tego dla uzyskania niewielkiej stosunkowo oszczędności na tlenie narażać się na wielkie straty w razie zepsucia całej roboty. Należy tylko używać możliwie małej końcówki, aby szczelina była możliwie wąska i zużycie tlenu nie było niepotrzebnie duże. Ponieważ najtrudniej jest czysto rozpocząć i zakończyć robotę, spawacze mniej wprawni radzą sobie w ten sposób, że stosują końcówkę za dużą, co oczywiście połączone jest z nadmiernym użyciem tlenu.

Trudności przy rozpoczynaniu i zakończeniu roboty można łatwo przewyciężyć przy pewnej wprawie.

Przy rozpoczynaniu cięcia należy nieco dłużej przytrzymać palnik na samej krawędzi, póki metal nie będzie zaatakowany na całej głębokości. Również przy końcu zwolnienia nieco szybkości cięcia może być wskazane ze względu na równe obcięcie dolnej części.

Lekkie odchylenie palnika od położenia ściśle prostopadłego może być przeznaczonym do usunięcia opóźnienia i „wyprostowania” linii wzdłuż której żelazo się wypala. Należy jednak zachować wielką ostrożność, gdyż przy odchyleniu palnika nawet b. lekkim od kierunku prostopadłego można osiągnąć skutek wprost przeciwny w postaci jeszcze większego „opóźnienia” u dołu, a moment jeden wystarczy, aby zapchać w tym wypadku szczelinę szlaką i wytopić jamę wewnątrz przecięcia psując całe zakończenie roboty.

Szczególniej trudne jest cięcie grubszych bloków, gdy w materiale jest wada w postaci szlaki gazów, porowatości i t. p.

Wydatność cięcia mierzy się ilością zużytego tlenu na cm^2 powierzchni przecięcia. Amerykańscy badacze, przy zachowaniu warunków z tabeli I, otrzymali cyfry następujące:

Amerykańscy badacze zaznaczają, że cyfry te są znacznie niższe, niż spotykane w praktyce

TABELA II

Zużycie tlenu na $1 cm^2$. Czystość tlenu — 99,5%.

Grubość mm	Czyste cięcie litr/ cm^2	Ekonomiczne cięcie litr/ cm^2
12	0,55	0,55
25	0,65	0,60
50	0,60	0,55
100	1,2	0,85
150	1,9	1,2
300	2,3	—

jednak twierdzą, że wyniki swoje sprawdzali w rozmaitych warunkach cięcia, i że przy staraniach przemysł mógłby te cyfry osiągnąć. Doświadczenia z większymi grubościami były przeprowadzone w warsztacie w zwykłych warunkach pracy.

Reasumując, referenci polecają specjalnie stosowanie tabeli I, przy uwzględnieniu zasad następujących:

1. nie starać się o otrzymanie mniejszego „opóźnienia, niż to jest absolutnie niezbędnym.

2. stosować możliwie najmniejszą końcówkę, choćby przytem szybkość cięcia była mniejsza, niż ta, którą można osiągnąć przy większej końcówce.

3. niezależnie od warunku wymienionego w p. 1, należy stosować możliwie wysokie ciśnienie — tak wysokie, że albo,

a) dalsze podwyższenie ciśnienia i zwiększenie szybkości staje się nieekonomiczne, albo

b) powoduje takie brzozy, że względem gładkości powierzchni ogranicza możliwość stosowania większych ciśnień i szybkości cięcia.

621.791 : 721.9(7)
700 słów.

Przepisy amerykańskie,

dotyczące spawania i cięcia tlenem w konstrukcjach budowlanych.

American Welding Society (Amerykańskie Stow. Spawania) opracowało przepisy dodatkowe do ogólnych przepisów budowlanych, obejmujące zakres zastosowania spawania i cięcia do konstrukcji budowlanych.

Dodatkowe te przepisy dzielą się na trzy części: A, B i C. Część A obejmuje konstrukcje, B—rurociągi, a C—zbiorniki. Poniżej podajemy część A, opuszczając szczegóły, dotyczące formalności lokalnych.

I. Warunki ogólne.

1. Spawanie może być stosowane zamiast nitowania, łączenia na śruby i innych sposobów łączenia, przewidzianych w przepisach budowlanych, lub łącznie z temi sposobami łączenia, do budowy belek, więźbarów, słupów i innych części konstrukcji żelaznych, używanych w budo-

wlach, pod warunkiem, że stosowanie spawania będzie zgodne z niniejszymi przepisami.

2. Cięcie tlenem może być stosowane zamiast przecinania mechanicznego w budowie części żelaznych, używanych w budowlach, pod warunkiem, że stosowanie cięcia będzie zgodne z niniejszymi przepisami.

III. Materiały.

1. Żelazo używane do konstrukcji spawanych musi odpowiadać ogólnym przepisom budowlanym.

2. Pałeczki i druty do spawania powinny odpowiadać warunkom, przepisany przez American Welding Society, oraz posiadać wszelkie niezbędne własności ku temu, aby doświadczony

spawacz mógł niemi wykonać wzorowe połączenia płaskie, pionowe i nad głową.

IV. Dopuszczalne natężenia.

1. Przy obliczaniu połączeń spawanych należy przyjąć, jako maksymalne natężenie w spoinach, wartości następujące:

Natężenie na ścinanie: 11300 *lbs/cal²* (ok. 8 *kg/mm²*)
 „ „ ciągnięcie: 13000 *lbs/cal²* (ok. 9 *kg/mm²*)
 „ „ ściskanie: 15000 *lbs/cal²* (ok. 10 *kg/mm²*)

Maksymalne natężenia na gięcie nie powinny przekraczać wielkości, podanych wyżej, dla natężeń na ciągnięcie i ściskanie.

2. Przy obliczaniu połączeń spawanych należy uwzględnić natężenia gnące, powstałe wskutek mimoosiowego położenia części łączonych.

V. Obliczanie konstrukcji.

1. Architekt lub inżynier wykonywujący plany i prowadzący roboty spawalnicze powinien być kompetentny w tej dziedzinie i posiadać odpowiednie doświadczenie.

2. Belki złożone: Belki powinny być liczone albo według całkowitych momentów inercji, albo przyjmuje się pod uwagę tylko powierzchnię półek (stopek). Stosując ten drugi sposób do belek spawanych, nie posiadających otworów w środku (ściance) można do przekroju półek (stopek) dobrać $\frac{1}{6}$ przekroju środnika (ścianki).

Usztywnienia mogą być wykonane z kątek lub płaskowników, spojonych z dolnym lub górnym pasem zapomocą spoin krawędziowych ciągłych lub przerywanych, rozłożonych odpowiednio do przenoszonych sił.

3. Belki zwykłe: Stosowanie belek ciągłych, obliczonych według wzorów zwykłych, jest dopuszczalne, pod warunkiem, że ich połączenia spawane będą zaprojektowane odpowiednio do sił, które te połączenia mają przenieść. Połączenia na końcach belek nieciągłych powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby uniknąć nadmiernych natężeń ubocznych na gięcie.

4. Słupy: Spoiny krawędziowe (boczne) łączące różne części słupów złożonych mogą być ciągłe lub przerywane. W tym ostatnim wypadku długość każdej spoiny na końcach słupa powinna być równa najmniejszej szerokości słupa. Długość spoin pośrednich nie może być mniejsza od 1,5 *cala* (ok. 40 *mm*) i odległość między niemi nie może przenosić 4 *cali* (ok. 100 *mm*).

Połączenia spawane, pręty i blachy węzłowe powinny wykazywać przynajmniej taką samą wytrzymałość na jednostkę długości słupa, jak nity, według specyfikacji przepisów budowlanych.

5. Spojenia na styk (czołowe). Krawędzie części łączonych o grub. 6 *mm* i więcej muszą być zukosowane. Spoiny muszą być wzmocnione przez zwiększenie grubości o 20% przy spawaniu jednostronnem, lub 12,5% z każdej strony — przy spawaniu obustronnem.

VI. Wykonanie.

1. Przedsiębiorcy powinni wykazać się dowodami wobec inspekcji budowlanej, że są przygotowani do wykonywania robót spawanych według wymagań przepisów, sposobem przewidzianym (łuk lub palnik acetylenowy) i przy użyciu odpowiednich materiałów.

2. Jakość połączeń spawanych powinna odpowiadać przepisom American Bureau of Welding.

3. Powierzchnie części łączonych powinny być wolne od rdzy, farby lub innych zanieczyszczeń.

4. Części łączone powinny być utrzymywane we właściwym położeniu przy zastosowaniu odpowiednich środków i urządzeń.

VII. Montaż.

Części łączone po wykonaniu na warsztacie powinny być pokryte lnianym olejem i dopiero po zmontowaniu na miejscu budowy mogą być malowane, zgodnie z przepisami budowlanymi.

VIII. Cięcie tlenem.

1. Przedsiębiorca musi wykazać wobec inspekcji budowlanej, że jest przygotowany do wykonania robót cięcia tlenem w sposób właściwy.

2. Powierzchnia cięcia powinna być gładka i regularna.

3. Przygotowanie części do spawania może się odbywać zapomocą cięcia tlenem, pod warunkiem, że krawędzie zostaną następnie oczyszczone aż do czystego metalu.

4. Cięcie tlenem nie może być użyte zamiast grzowania, w odpowiednich wypadkach, przewidzianych przez przepisy budowlane.

Cięcie tlenem nie jest dozwolone na częściach pod obciążeniem, wyjąwszy poprawki drugorzędne i gdy odcięcie metalu nie zmniejsza wytrzymałości części.


Wycinanie otworów zapomocą palnika nie jest dozwolone, jeżeli nie zostało z góry przewidziane.

**Odpowiadamy bezinteresownie na wszelkie zapytania
z dziedziny spawalnictwa.**

TECHNIKA SPAWANIA.

Spawanie elektryczne.


Wielokrotnie w naszym piśmie podawaliśmy zasady spawania elektrycznego i warunki dobrego spawania. W streszczeniu można je ująć następująco: Przy spawaniu łukiem elektrycznym wydziela się przy biegunach wielka ilość ciepła, która topi zarówno metal spawany jak i elektrodę. Spawając prądem stałym należy pamiętać, iż przy biegunie dodatnim wydziela się dwa razy więcej ciepła niż przy biegunie ujemnym; dlatego zawsze należy łączyć biegun dodatni z przed-

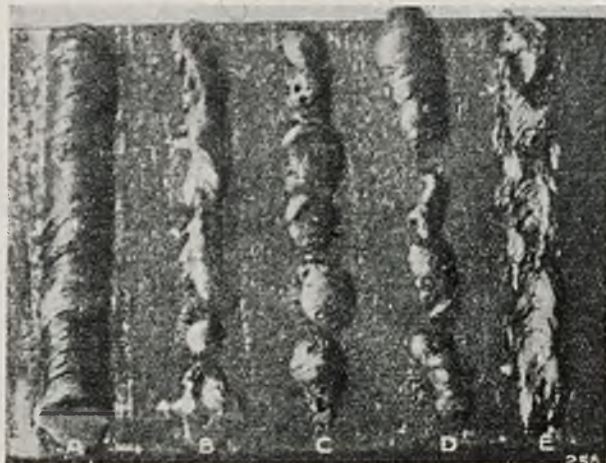

Rys. 1.
Przykłady spoin.

miotem spawanym, który zwykle przedstawia większą masę do nagrzewu. Wyjątek stanowi spawanie blach cienkich. Łuk należy utrzymać jaknajkrótszy, gdyż łatwiej nim kierować i metal stopiony elektrody, spadając w kropelkach, krócej styka się z powietrzem, a więc i mniej jest narażony na utlenianie.

Powłoka na elektrodzie ma właśnie za zadanie ochronę kropelek spadających przed utlenianiem, oraz

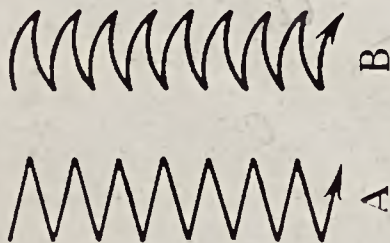

Rys. 2.
Szew gąsienicowy.

wyływając na wierzch spoiny chroni ją przed zbyt szybkim ostygnięciem, dzięki czemu gazy mają czas wyjść nazewnątrz. Ponadto powłoka utrzymuje łuk w kierunku stałym, dzięki czemu niema rozpryskiwania na boki. Szybkość posuwu elektrody powinna być taka, aby nastąpiło dobre przetopienie blach. Gdy szybkość jest za duża, metal spawany nie topi się i następuje przyklejanie zamiast spawania.


Na rys. 1 widzimy kilka przykładów spoin. Spoina oznaczona literą A jest wykonana należyście, - B jest

nierówna i z wklęsnięciami, gdyż łuk był za długi. Niewprawny spawacz otrzyma spoinę przerywaną (C); prąd za słaby również spowoduje spoinę przerywaną (D), pozatem kropelki są przyklejone do zimnej blachy. Prąd za silny daje spoinę za szeroką z wklęsnięciami (E). Należy się ćwiczyć w utrzymywaniu stałej szybkości.



Rys. 3.
Wygląd nałożenia.

 
Uregulowanie prądu i odpowiedni dobór pałeczek jest rzeczą bardzo ważną. W tym celu należy się posługiwać tablicami, które dają przybliżone wartości. Zawsze jednak należy sprawdzać na próbie, czy dobór jest odpowiedni. Tablicę taką podaliśmy już w Nr. 1, 1929 naszego pisma na str. 14.



Rys. 4.
Nakładanie a — dobre, b — złe.

Niektórych czytelników może nie zadowolić powyższe streszczenie. Prosimy w tym wypadku o przejęcie naszych numerów tak zesłorocznych jak i tegorocznych.

Poniżej damy kilka wskazówek co do ruchów elektrody, nakładania, spawania pionowego i nad głową.

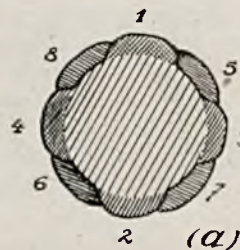


Rys. 5.
Nakładanie walca.

Prowadzenie szwu szerszego. Chcąc wykonać szew szerszy, np. 10 mm szerokości, należy prowadzić elektrodę wzdłuż linii gąsienicowej, jak to wskazuje rys. 2 (A lub B), aby pokryć spoiwem całą płaszczyznę. Regularność ruchu ma tutaj wielkie znaczenie i aby sobie ułatwić zadanie można w czasie pracy nucić jakąś melodię, np. walca.

Nakładanie. Nakładanie polega na nałożeniu metalu z pałeczki na płaszczyznę wytartą i t. p. Postępuje się w ten sposób, że najpierw prowadzi się 2 szwy normalne, równoległe do siebie i oddalone o 8 mm, a następnie zalewa się przestrzeń pomiędzy nimi (rys 3).

Należy zwracać uwagę, aby płaszczyzna, która następnie będzie obrabiana, była dość równa (rys. 4a) i nie przedstawiała garbów, jak to widzimy na rys. 4b. Aby uniknąć tej wady należy przytrzymywać elektrodę nieco

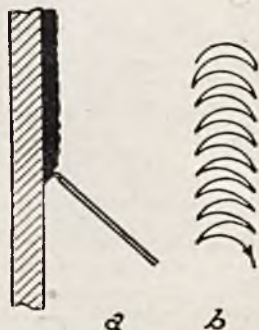


Rys. 6.
Spawanie w dół.

dłużej na brzegach. Nie należy zapominać o czyszczeniu powierzchni pierwszych 2 spoin przed nałożeniem 3-ej.

Analogicznie nakłada się wały. Rys. 5 przedstawia nam kolejność nakładania szwów. W wypadku większej średnicy, gdy po nałożeniu szwów pierwszych odstęp między nimi będzie za duży, aby jeden szew go zapełnił, a z drugiej strony za mały, aby zmieściły się trzy szwy, wtedy można zmniejszyć odstęp, prowadząc cienki szew na boku jednego szwu przyległego. Należy unikać szwów zbyt szerokich, gdyż utrudnia to pracę i pozatem trudno jest utrzymać okrągłą formę wału.

Spawanie w płaszczyźnie pionowej mogą być trojakięgo rodzaju: w dół, w górę i poziomo.

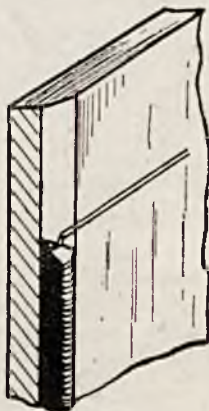

Rys. 7,
Spawanie w górę.


Przy spawaniu w dół (rys. 6) największą trudność sprawia spływanie roztopionej powłoki i samego metalu. Spływanie powłoki tłomaczy się jej większą płynnością niż metalu i dlatego przy spawaniu w dół należy używać elektrody o powłoce, która w stanie roztopionym jest mniej płynną. Spływanie metalu w dół powoduje przyklejanie, gdyż metal spływa na zimną część blachy.

Aby tego uniknąć należy używać prądu znacznie silniejszego, niż przy spawaniu w płaszczyźnie poziomej. Pozatem elektrodzie nadaje się ruchy wahadłowe (rys. 6b), które powinny być nieco szybsze, niż przy spawaniu w płaszczyźnie poziomej.

Przy spawaniu w górę postępuje się w ten sposób, że na dole tworzy się najsamprzewodzącą podstawę szwu


i na nią nakłada się cienkie warstwy, jedna na drugą, w postaci słupka (rys. 7). Należy tylko utrzymać pochyłość, aby szlaka mogła swobodnie po niej spływać.

Przy spawaniu poziomem wiele zależy od wprawnej ręki. Kropelki ze stopionego metalu elektrody mają tendencję spadania w dół, dlatego też pewnymi ruchami należy je podnosić w górę. Ruchy te przed-

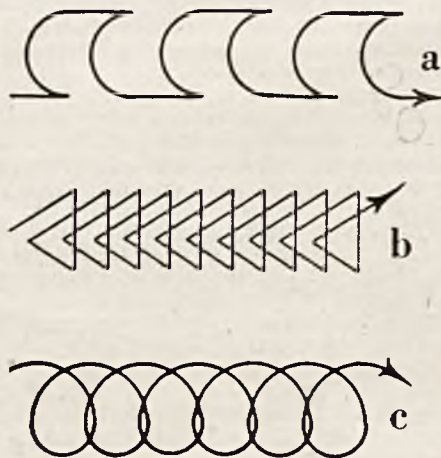

Rys. 8.
Ruchy elektrody przy spawaniu poziomem na płaszczyźnie pionowej.

stawia nam rys 8, przyczem ruchy jak *a* nadają się do spoin lekkich, a ruchy *b* i *c* do spoin mocnych. Ruchy te powinny być szybkie, aby kropelki nie zastygały przedwcześnie.

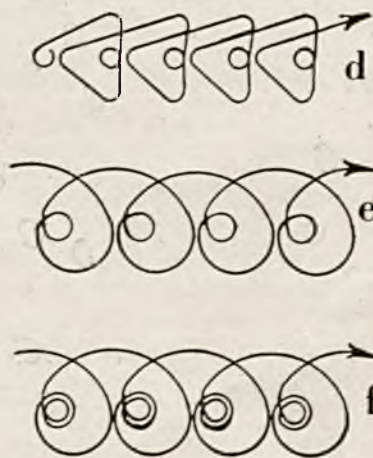

Rys. 9.
Ruchy elektrody przy spawaniu nad głową.

Spawanie nad głową. Spawanie nad głową jest zawsze trudne i o ile to jest możliwe, należy go unikać. Często jednak np. przy zalewaniu wyżarów w kotłach trzeba spawać nad głową i spawacz powinien posiadać tę sztukę.

Spawacz powinien zaopatrzyć się w maskę lub kask w celu ochrony przed spadającymi kroplami szlaku lub metalu. Łuk powinien być bardzo krótki, tak, że elektrodą dotyka się lekko roztopionej szlaku. Prąd powinien być nieco silniejszy niż normalnie, napięcie powinno wynosić 100 wolt na luzno. Ruchy elektrody powinny być dość szybkie, aby metal roztopiony nie spadał w dół. Trzeba się starać wytworzyć więcej ciepła w części środkowej niż na bokach. W tym celu elektrodą opisuje się ruchy jak na rys. 9 *d*, *e* lub *f*.

K R O N I K A.

S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA DLA ROZWOJU SPAWANIA I CIĘCIA METALI W POLSCE W ROKU 1929.

Szkolnictwo.

W związku z coraz to większym zastosowaniem spawania do celów fabrykacji, i z wzrastającym zapotrzebowaniem spawaczy, kursy zorganizowane od roku w Katowicach i w Warszawie rozwijają się pomyślnie i napływ uczni stale się zwiększa. W ciągu b. r. zostały zorganizowane dalej stałe kursy w Łodzi przy Towarzystwie Kursów Technicznych i we Lwowie przy Izbie Przemysłowo-Handlowej. Poza to kursy stałe organizują się w Poznaniu, Bydgoszczy i Wilnie.

Kursy lotne obsługują ośrodki mniej uprzemysłowione, lub poszczególne fabryki, kształcące swój personel spawalniczy. Dotychczas kursy lotne odbyły się w Bielsku, Krakowie i Starachowicach.

Spawalnica stając się coraz ważniejszym oddziałem w fabrykach wymaga i odpowiedzialnego kierownika. Stąd wytworzyła się konieczność zorganizowania kursu dla inżynierów, techników i majstrów. Pierwszy kurs dla administracji odbył się w Warszawie we wrześniu b. r. Przewidując na dalszą metę kształcenie techników i majstrów, rozesłano z inicjatywy p. dr. Sznerra okólnik do wszystkich szkół rzemieślniczych i technicznych, w którym przedstawiono potrzebę kształcenia przyszłych techników i majstrów-spawalników. W odpowiedzi cały szereg szkół wyraził chęć zorganizowania nauki spawania dla swoich uczniów. Stowarzyszenie będzie współpracować ze szkołami, udzielać porad, materiału naukowego i t. p. Należy nadmienić, że przy współpracy Stowarzyszenia Wyższa Szkoła Techniczna im. Wawelberga i Rotwanda wprowadziła spawanie do programu szkoły, jako nowy przedmiot nauczania. Z braku własnej spawalni, uczniowie tej szkoły ćwiczą się w spawalni Stowarzyszenia. Poza to kilka średnich szkół technicznych jak i rzemieślniczych wprowadziło naukę spawania do programu szkoły. Należy mieć nadzieję, iż politechniki polskie tak jak i politechniki zagraniczne wprowadzą spawanie do programu nauczania. W ten sposób w przyszłości przemysł nie odczuwałby braku specjalistów w tej dziedzinie.

Chcąc w dzisiejszej dobie dostarczyć przemysłowi specjalistów z tej dziedziny, Stowarzyszenie organizuje kursy wyższe, będące dalszym ciągiem kursów niższych, Program przystosowany jest do wymagań główniejszych gałęzi przemysłu.

Wydawnictwa i pomoce szkolne.

Przy współdziałaniu Stowarzyszenia została dotychczas wydana książka p. t. „Spawanie i Cięcie Metali“ napisana przez p. inż. Tułacza.

W końcu b. r. ukaże się pierwsza część książki p. t. „Spawanie“ napisane przez p. dr. Sznerra, która w osobnych artykułach była drukowana przez 2 lata w czasopiśmie Sp. i C. Metali. W tenże sam sposób będzie drukowana druga część p. t. „Technika spawania“ poczynawszy od stycznia 1930 roku.

W najbliższej przyszłości wyda również Stowarzyszenie książkę p. t. „Podręcznik Spawacza“, opracowany przez inż. K. Nadolskiego i inż. J. Biernackiego, mający za zadanie praktyczną naukę spawaczy. Przystępna cena książki umożliwi nabycie jej przez każdego spawacza.

Poza to Stowarzyszenie posiada komplet pozytywów tablic do wykładów, które po odbiciu dostarcza kursom, szkołom i t. d.

Czasopismo.

Czasopismo, wykazujące coraz to wyższy poziom i większą żywotność, wydawane w pięknej formie, zyskuje coraz to więcej abonentów i dzięki swojej treści staje się cennym materiałem naukowym.

Należy z radością przyjąć fakt, że o ile w pierwszym roku były zamieszczane artykuły przeważnie tłumaczone z pism zagranicznych, to w r. b. przeważają ar-

tykuły oryginalne, ilustrujące rozwój spawania w Polsce. W pierwszym rządzie należy się podziękowanie p. prof. Bryle, za stałą i cenną współpracę w czasopiśmie. Nawiązanie stosunków z firmami stosującymi spawanie i pozyskanie ich do współpracy w czasopiśmie jest niezbędne, aby pismo stało się tem ogniskiem, około którego będzie się skupiać wszystko, co jest związane ze spawaniem. Wówczas czasopismo będzie odzwierciedleniem postępu w dziedzinie spawania przedewszystkiem w Polsce, czego się dotychczas osiągnąć się nie udało.

Nakład pisma wynosi 1500 egzemplarzy, z tego prenumeratów posiada ok. 800, a znaczną ilość numerów wysyła się bezpłatnie, w celach propagandy. W tych warunkach dochody pisma nie mogą pokryć wydatków, jednak niedobór stale się zmniejsza. Z przysłym rokiem ilość numerów bezpłatnych zostanie ograniczona.

Współpraca z przemysłem.

W celu współpracy z firmami stosującymi spawanie, Stowarzyszenie opracowało prospekty, które będą rozesłane poszczególnym firmom. W prospektach tych Stowarzyszenie wyraża swoją gotowość współpracy przez bezinteresowne udzielanie fachowych porad, dotyczących się instalacji, przepisów, należytej organizacji, kontroli, kalkulacji, i t. p. Dyrektor Stowarzyszenia jest zaprzysiężony jako rzeczoznawca urządzeń do spawania i prac spawalnych.

Laboratorjum.

Sprawa zakładania laboratorjów do badań połączeń spawanych jest, jednym z ważniejszych celów Stowarzyszenia. Pierwszy krok w tym kierunku został już uczyniony, mianowicie pozyskano poparcie Państwowych Zakładów Technicznych w Katowicach, które razem ze Stowarzyszeniem ma takie laboratorjum ufundować. Laboratorjum to mieściłoby się narazie przy biurach Stowarzyszenia i przeszłoby w przeszłości do Polskich Zakładów Technicznych. W tym celu Województwo zgodziło się wyasygnować kwotę 6.000 Zł. na urządzenia laboratoryjne, względnie pomoc szkolną do nauki spawania. Laboratorjum posiadałoby:

1. urządzenia do badania mikro i makro struktury z przyrządem do mikrofotografii,
2. urządzenia do badania szwu metodą elektromagnetyczną,
3. maszynę do badania wytrzymałości na rozciąganie i badania twardości,
4. aparat kinematograficzny projekcyjny.

Przepisy i prawodawstwo

Stowarzyszenie bada przepisy i prawodawstwo dotyczące urządzeń do spawania i zastosowania tego sposobu w innych państwach, zbierając materiał do opracowania odnośnych przepisów w Polsce. Na skutek protestu Stowarzyszenia przeciw Normom Spawania Kociołków, ograniczającym stosowanie spawania, normy te zostały zmienione na korzyść spawania.

Obecnie Stowarzyszenie opracowuje normy zaworów do butli na gazy sprężone.

Udział Stowarzyszenia w organizacjach Międzynarodowych.

Stowarzyszenie należy do Międzynarodowej Komisji Acetylenowej i Spawania i wysyła swoich delegatów na posiedzenia, biorąc czynny udział w pracach komisji, śledząc pilnie postęp i rozwój spawania na terenie międzynarodowym.

W r. b. p. dr. Sznerr, prezes Stowarzyszenia uczestniczył w IX Posiedzeniu Komisji w Wiedniu i został wybrany do Komisji Organizacyjnej X Kongresu Międzynarodowego. Poza to pp. dyr. Postulka i inż. Tułacz byli obecni na Walnym Zgromadzeniu Niemieckiego Związku Acetylenowego w Monchjum, dając ciekawe sprawozdanie, które było zamieszczone w czasopiśmie.

Treść Rocznika II.

Rok 1929.

I. Przemysł Acetylenowy i Tlenowy.

Przemysł acetylenu rozpuszczonego w Polsce. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce za rok 1929	81 230
---	-----------

II. Przepisy i prawodawstwo.

W sprawie Norm Spawania	15
Amerykańskie przepisy fabrykacji zbiorników na powietrze sprężone zapomocą spa- wania.	102
Normalizacja Zaworów do Butli na Gazy Sprę- żone.	157
Normy spawania kotłów.	171
Niskie czy wysokie ciśnienie?	194
Przepisy amerykańskie dotyczące spawania i cięcia tlenem w konstrukcjach budow- lanych.	226

III. Szkolnictwo.

Organizacja Kursów Spawania.	50
Kursy dla Spawania Inżynierów i Techników. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce za rok 1929	210 230

IV. Zastosowanie spawania w przemyśle.

1. Ogólne.

Meble spawane (klisza)	10
Spawanie i rozwój przemysłu hutniczego	128
Zastosowanie spawania do fabrykacji transfor- matorów.	177 i 204

2. Budownictwo żelazne.

Zastosowanie spawania w budownictwie żela- zo-betonowem.	14
Spawanie łukowe w budowie mostów.	18
Most spawany łukiem elektrycznym.	98
Początki konstrukcji żelaznych spawanych w Niemczech.	112
Spawanie i rozwój przemysłu hutniczego.	128
Spawane świetliki.	166
Most spawany łukiem elektrycznym na rzece Śludwi pod Łowiczem.	186
Konstrukcja spawana acetylenem.	218

3. Kolejnictwo.

Spawanie rur powietrznych parowozowych.	37
Naprawa obręczy kół parowozowych.	46
Naprawa żelaznych palenisk kotłów parowo- zowych zapomocą spawania.	90
Naprawa kotła parowozowego.	156

4. Kotlarstwo i zbiorniki.

Spawanie zbiorników.	11
Naprawa żelaznych palenisk kotłów parowo- zowych zapomocą spawania.	90
Naprawa kotła parowozowego.	156
Nakładanie ołowiem zbiorników zapomocą płomienia acetylenowego	216

5. Lotnictwo i przemysł samochodowy.

Spawanie glinu w budownictwie lotniczem.	44
Spawanie w lotnictwie.	74
Karoseria zbudowana tanim kosztem.	162

6. Budowa i naprawa maszyn.

Naprawa szufli kopaczki parowej.	30
Zastosowanie spawania acetyleno-tlenowego w odlewnictwie.	34
Zastosowanie spawania w przemyśle włókien- niczym.	103
Zastosowanie spawania do naprawy walca.	155
Naprawa podstawy silnika.	160
Kilka przykładów zastosowania spawania do napraw.	179
Naprawa głowicy.	205

7. Ogrzewanie i Kanalizacja.

Spawanie rur powietrznych parowozowych.	46
Spawanie przewodów w budowie rurociągów. Spawanie rurociągów w St. Zj. A. P.	58 81
Rurociąg do kwasu całkowicie spawany.	115
Gazociąg spawany Daszawa — Lwów.	213

8. Przemysł naftowy i gazowy.

Spawanie zbiorników.	11
Spawanie przewodów w budowie rurociągów. Gazociąg spawany Daszawa — Lwów.	58 213

V. Teorja spawania i wyniki badań.

Prace techniczne Szwajcarskiego Związku Acetylenowego.	10
Niektóre własności metali z punktu widzenia spawania.	47
Kontrola spoin zapomocą pola magnetycznego. O spawaniu zbiorników z miedzi i mosiądzu i ich wytrzymałości na ciśnienie.	51 68
Spawania bronzem „tobin“.	107
Spawanie blach galwanizowanych.	140
Lutowanie żeliwa	146
Spawanie stali nierdzewiejących.	196
Nakładanie ołowiem zbiorników zapomocą płomienia acetylenowego	216
O płomieniu i jego regulowaniu, płomień tle- no-wodorowy, płomień acetyleno-tle- no-wodorowy, płomień mieszanki gaz świetlny tlen, płomień metano lub etano-tlenowy, płomień benzynowo-tlenowy.	220

VI. Technika spawania.

Prace techniczne Szwajcarskiego Związku Ace- tylenowego.	10
Spawanie zbiorników.	11
Postępowanie przy spawaniu elektrycznym	13
Spawanie szufli kopaczki parowej.	30
O głębokości przetopienia w spoinach elek- trycznych.	31
Niektóre własności metali w punktu widzenia spawania.	47
Kontrola spoin zapomocą pola magnetycznego. Spawanie przewodów w budowie rurociągów. Chirurgja acetyleno-tlenowa.	51 58 86
Spawanie bronzem „tobin“.	107
Wydajność płomienia palnika.	123
Spawanie blach galwanizowanych.	140
Spawanie acetylenem ramek żelaznych.	141
Lutowanie żeliwa.	146
Zastosowanie spawania do naprawy walca.	155

Naprawa podstawy silnika	160
Karoseria zbudowana tanim kosztem	162
Kilka przykładów zastosowania spawania do napraw	179
Wykorzystanie zjawisk surczu metali do prostowania przedmiotów	182
Spawanie stali nierdzewiących	196
Naprawa głowicy	205
Prosty sposób pasowania blach zabardzo rozchylonych, lub gdy zachodzą jedna na drugą	205
Połączenia blach cienkich ze ściankami grubymi	205
Spawanie pod kątem	206
Nakładanie ołowiem zbiorników zapomocą płomienia acetylenowego	216
Spawanie elektryczne	228

VII. Materiały.

Acetylen rozpuszczony	3
Druty do spawania acetylenowego	19
Acetylen rozpuszczony (dissous)	40, 53
Fabrykacja rozpuszczonego acetyleny, przepisy prawne	79

VIII. Urządzenia i przyrządy.

Obliczanie średnicy przewodów	4
Racjonalne położenie przewodu w miejscu zużycia gazu	7
Bezpieczniki wodne, inne zabezpieczenia od powrotu płomienia	7
Bezpieczniki wodne do wytwornic średniego ciśnienia	24
Bezpieczniki wodne do wytwornic wysokiego ciśnienia	24
Masy porowate	40
O próbach masy porowatej do acetyleny rozpuszczonego	40, 53
Fabrykacja butli do acetyleny rozpuszczonego. Najwyższe ciśnienie napełnienia	77
O ciśnieniu próbnym i ponownych próbach butli do acetyleny rozpuszczonego	78
Zawory do butli acetylenowych	78
Zawartość butli, wydzielanie się acetyleny z butli	80
Warunki sprzedaży acetyleny	81
O wyborze odpowiedniej instalacji acetylenowej	94
Wybór wytwornic do acetyleny	95
O konserwacji i obsłudze wytwornic	97
Wentyle redukcyjne, samozapłony wentyli, zabezpieczenia przeciwzapłonowe, konstrukcja wentyli redukcyjnych	116
Maszyny do spawania	121
Wentyle redukcyjne do tlenu	132
" " " wodoru	135
" " " acetyleny rozpuszcz.	135
O konserwacji wentyli redukcyjnych	135
Łączenie butli w serje	136
Wentyle redukcyjne systemu „Frama“	136
Palniki do spawania, palniki wysokiego ciśnienia, palniki niskiego ciśnienia, palniki o zamiennej końcówce	149
Ciśnienie gazów w palnikach niskiego ciśnienia	151

Palniki średniego ciśnienia, palniki o stałej końcówce	152
O mocy palników	153
Stosunek zużycia gazów	153
Wybór palnika, konserwacja palników	171
Palniki do lutowania	173
Palniki i urządzenia do spawania maszynowego	174
Przewody gumowe	200
Oszczędzacz	201
Okulary, narzędzia dodatkowe	201
Metale dodawane i proszki	202
O ustawieniu i uruchomieniu instalacji do spawania	202
Przeszkody w pracy przy spawaniu	223

IX. Cięcie.

Nowa maszyna do automatycznego cięcia tlenem	43
Przecinanie żeliwa	85
Przecinanie palnikiem „Pyrocopte-Fonte“	108
Jak uprościć cięcie palnikiem	137
Cięcie zapomocą łuku elektrycznego	206
Wpływ wielkości palnika na ekonomję przecinania	224

X. Wypadki i hygiena spawacza.

Samozapłon wentyla redukcyjnego	10
Ostrożności niezbędne przy używaniu lamp karbidowych	32
Zatrucie robotników w Piekarni Miejskiej w Warszawie	66
Eksplzja butli acetylenowej	66
Z powodu trujących rzekomo własności acetyleny	68
Obchodzenie się z butlami i niezbędne ostrożności	81
Samozapłon wentyli redukcyjnych	116
Jak nie należy obchodzić się z aparatami i przyrządami do spawania i jakich bezpieczników wodnych nie należy używać	138
Wypadki z wentylami redukcyjnymi	154
Wypadek z wytwornicą systemu kontaktowego	208
Przeszkody w pracy przy spawaniu	223

XI. Kronika.

Przegląd prasy: 16, 32, 46, 48, 87, 109, 125, 144, 162, 163, 183	
Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu z P.P.A.T.	32
Nowa Polska Fabryka rozpuszczonego acetyleny na Górnym Śląsku	32
Stała Komisja Międzynarodowa Acetyleny i Spawania	48, 163, 207
Walne Zgromadzenie Związku P. P. A. T	64
Kursy spawania 1, 5, 66, 87, 125, 143, 144, 163, 183, 207	
Z życia Wytwórnicy Związkowych	143, 207
Doroczne Walne Zgromadzenie Niemieckiego Związku Acetylenowego	163, 169
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce za r. 1929.	230